


TOSHIBA

Teisaldatav printer

Kasutaja käsiraamat

B-FP2D-GH30-QM-S


B-FP2D-GH50-QM-S

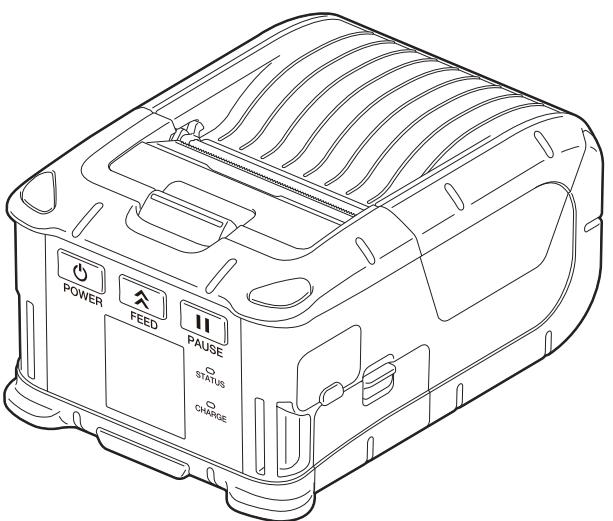

SISUKORD


1. Osade nimed	2
2. Lisatarvikud	3
3. Tööpaneeli funktsioonid	4
4. Akukomplekti sisestamine	6
5. Akukomplekti eemaldamine	8
6. Akukomplekti laadimine tellitava adapteriga	9
7. Andmekandja rulli sisestamine	10
8. Enne maharebimisseadme kasutamist	12
Maharebimisrulliku ära panemine	14
9. Lisatarvikute kinnitamine	15
Rihmaklamber	15
Õlarihm (tellitav)	16
10. Andmete ülekanne	17
USB	17
Juhtmevaba	18
11. Igapäevane hooldus	19
Prindipea	19
Tiigel ja lindi võll	19
Andmekandja anduriaken ja andmekandja rada	20
Pealmine kaas ja juhtpaneel	20
12. Tõrkeotsing	21
13. Printeri tehnilised andmed	24

1. Osade nimed

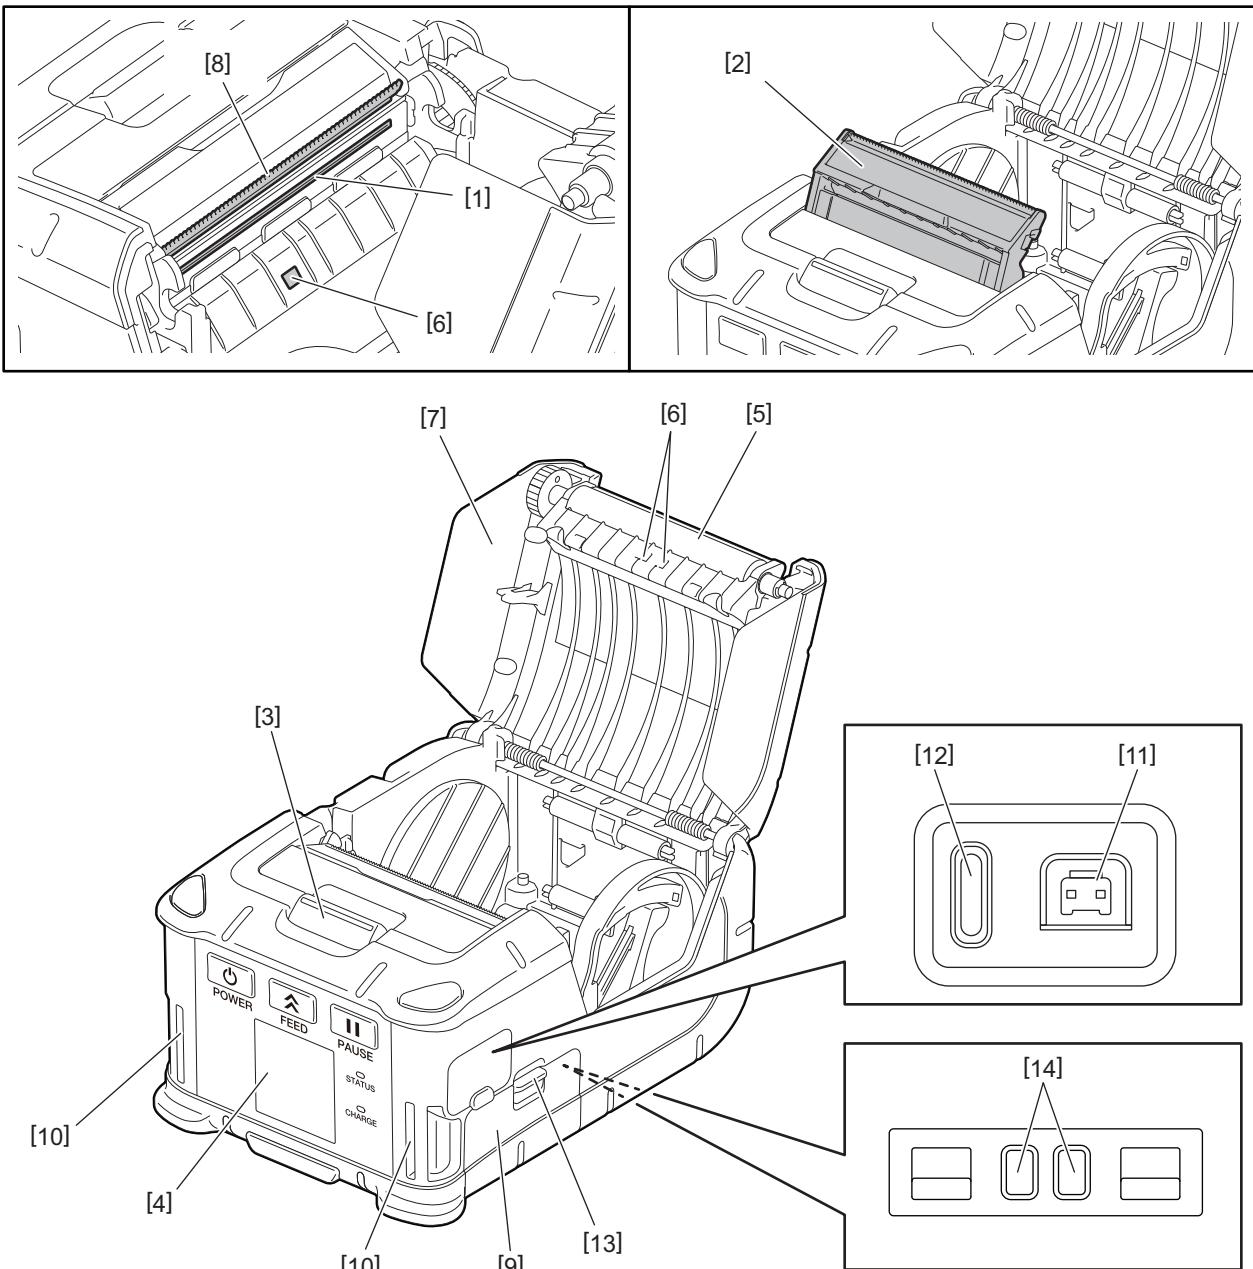


Nr.	Osa nimi	Nr.	Osa nimi
1	Prindipea	11	DCIN konnektor
2	Maharebimisseade	12	USB pesa
3	Pealmise kaane avamisnupp	13	Aku hoob
4	Tööpaneel	14	Laadimisjaam
5	Tiigel		
6	Andmekandja andur		
7	Pealmine kaas		
8	Rebimisriba		
9	Aku kaas		
10	Rihma ava		

2. Lisatarvikud

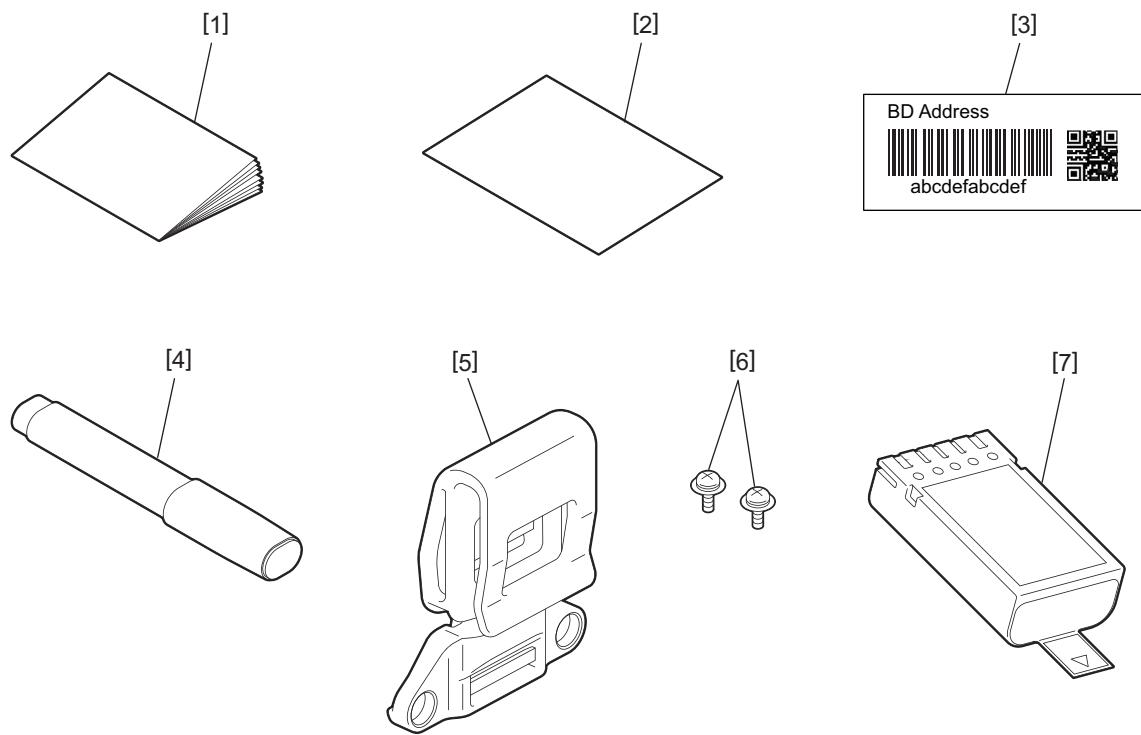

Nr.	Osa nimi	Nr.	Osa nimi
1	Ohutusalane teave	5	Rihmaklamber
2	QSG	6	M-3x8 kruvi
3	BD aadressi silt	7	Akukomplekt
4	Prindipea puhastusvahend		

3. Tööpaneeli funktsioonid

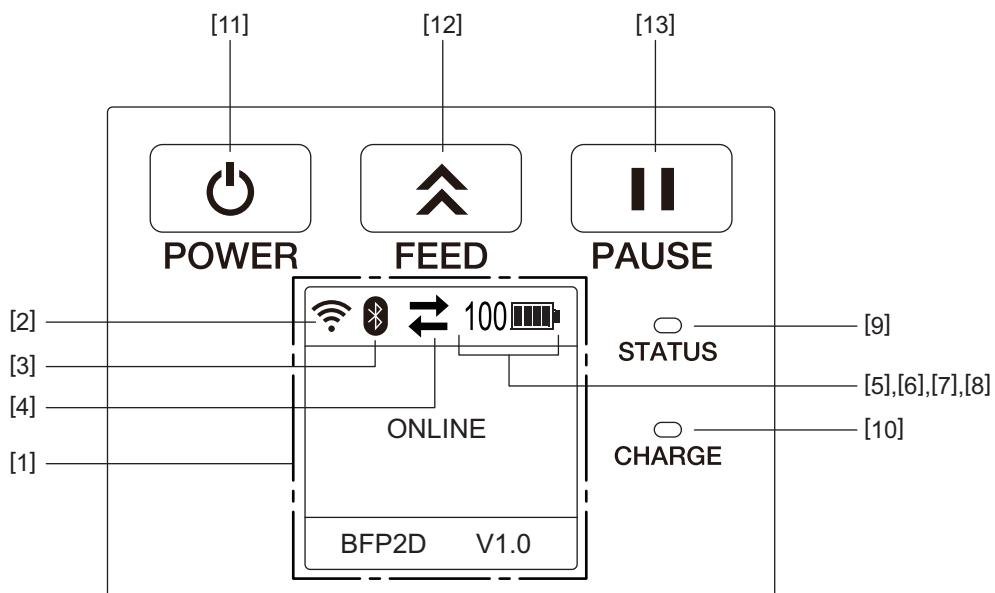

Märkus

Ärge puudutage tööpaneeli terava esemega kuna selle pind võib kergesti kahjustuda.

Nr.	Nimetus/Ikoon	Funktsioon/Kasutus		
[1]	LCD (vedelkristallekraan)	Kuvab printeri oleku ikoone, nagu näiteks raadiolainete intensiivsust, akutaset jne. Printeri olekut tähistatakse tähemärkide või sümbolitega.		
	Vedelkristallekraani teade	ONLINE		Printer on hostarvutist saadetava väljaande käsuks valmis.
		PAUSE		Printer on peatatud olekus. Kui printer on printimise ajal peatatud siis kuvatakse printimata siltide arv.
		COVER OPEN		Pealmine kaas on avatud.
		LBL PRESENT ****		Printer ootab, et prinditud silt eemaldataks andmekandja väljundist. "****" tähdab printimata siltide arvu.
		WAITING(XXXX)		Printer ootab akupinge taastumist või prindipea või mootori temperatuuri alanemist.
[2]	WLAN signaali tugevus	WiFi icon	Tähistab WLAN'i intensiivsust 5 astmega	
[3]	Bluetooth	Bluetooth icon (solid)	Bluetooth ühendatud	Näitab Bluetoochi ühenduse olekut
		Bluetooth icon (outline)	Bluetooth ei ole ühendatud	
[4]	Ülekanne	↔ icon	Andmete ülekandmine/vastuvõtmine	Tähistab andmeastuse olekut
		← icon	Printeri poolt andmete vastu võtmine	
		→ icon	Andmete saatmine hostarvutile	


Nr.	Nimetus/Ikoon	Funktsioon/Kasutus		
[5]	Puhkerežiim		Seda kuvatakse kui printer on voolu säästurežiimis.	
[6]	Viga		Seda kuvatakse kui printeril ilmneb viga.	
[7]	Aku tase		Kuvab aku laetust 10 tasemega ja taseme protsendiga	
[8]	Osade häire		Trükisilindri rulliku häire lähedal	Näitab, et varsti on aeg vahetada trükisilindri rullik välja.
			Häire trükisilindri rullik	Näitab, et on aeg vahetada trükisilindri rullik välja.
			Termopea häire lähedal	Näitab, et varsti on aeg vahetada termopea välja.
			Termopea häire	Näitab, et on aeg vahetada termopea välja.
[9]	Tuli STATUS	Põleb või vilgub sinise, punase, lilla või oranžina, tähistades printeri olekut <ul style="list-style-type: none"> • Põleb sinisena: Tavaolek • Põleb lillana: Aku tühjenemise hoiatus (toimiv) • Põleb punasena: Aku tühi • Vilgub sinisena: Toimub kommunikatsioon või sisetöötlus või ootab prinditud silt eemaldamist. • Vilgub punasena: Viga 		
[10]	Tuli CHARGE	Hakkab põlema oranžina akukomplekti laadimisel ja lülitub välja kui aku laadimine on lõpetatud		
[11]	Nupp [POWER]	Lülitab printeri sisse või välja Printeri sisse lülitamine Kui printer on välja lülitatud siis hoidke all nuppu [POWER] mõne sekundi jooksul. Printer on valmis kui vedelkristallekraanil kuvatakse „ONLINE“. Printeri välja lülitamine Hoidke all nuppu [POWER] kuni vedelkristallekraan lülitub välja.		
[12]	Nupp [FEED]	Annab ette andmekandja või prindib uuesti eelnevalt prinditud andmed Nupu [FEED] funktsioon on olenevalt väljaandmise režiimist erinev.		
[13]	Nupp [PAUSE]	Peatab ajutiselt andmekandja väljaandmisse või taaskäivitab printimise Seda kasutatakse printeri taastamiseks pärast vea kõrvaldamist.		

4. Akukomplekti sisestamine


HOIATUS!

- Kui akukomplektist leib vedelikku või sellest tõuseb halba lõhma või suitsu, lõpetage viivitamatult kasutamine ja hoidke see tulest eemal. Selle nõude eiramise võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ameerika Ühendriikides tuleb kasutatud liitiumioonakud tagastada poodi kust seade osteti. (ainult Ameerika Ühendriikides)
- LIITIUMIOONAKU ÕIGE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
- Ärge käsitsege kahjustatud või lekkivat liitiumioonakut.
- Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik ja ärge pillake akukomplekti jala peale.

1 Vajutage akuhooba [1], et avada aku kaas [2].

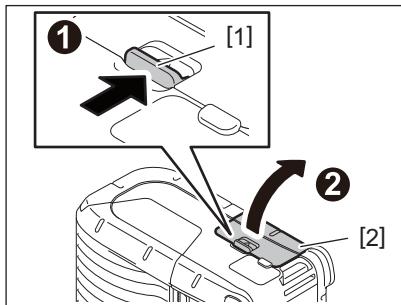


2 Sisestage akukomplekt [3] täielikult printerisse.

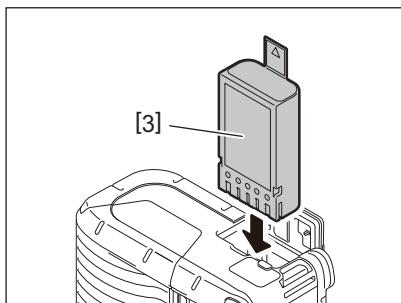

3 Akukomplekt [3] lukustatakse aku kaanega [2].

Märkus

Pange tähele akukomplekti [3] suunda.

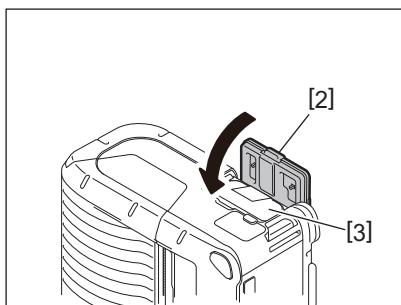

Märkus


- Kasutage kindlasti vaid B-FP2D seeria printerile loodud ja valmistatud akupakki:
B-FP803-BTH-QM-R
- Pakendist võtmisel ei ole kaasasoleva akukomplekti akud täis. Laadige akukomplekt tellitava akulaadijaga või sisestage enne selle kasutamist akukomplekt printerisse ja ühendage tellitav adapter.
 - 1 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG-QM-R)
 - 6 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Vahelduvvoolu adapter (B-FP800-AC-QM-S)
 - 1 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR-QM-S)
 - 4 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR4-QM-S)
 - DC pesa adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Kasutades 1 pesaga alusel laadijat, on võimalik laadimise ajal printida.
- Kasutades 4 pesaga alusel laadijat, ei ole võimalik laadimise ajal printida.

ETTEVAATUST!


Ärge ühendage printeriga ühtegi muud seadet peale ülalnimetatute.

5. Akukomplekti eemaldamine

1 Vajutage akuhooaba [1], et avada aku kaas [2].

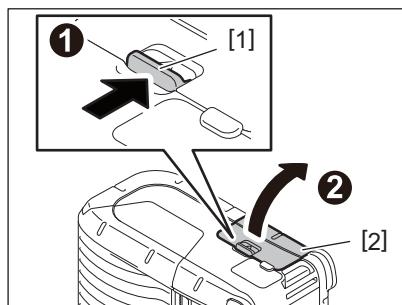


2 Tõmmake lapatsit [4], et eemaldada akukomplekt [3] printerist.

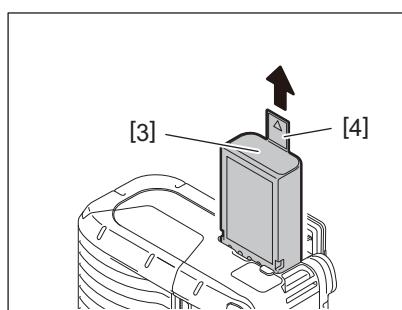


6. Akukomplekti laadimine tellitava adapteriga

Laadige akukomplekti printeris lisavarustuses oleva vahelduvvoolu adapteriga, sigarettisüütaja adapteriga või alalisvoolu adapteriga.

1 Avage kaas [1].

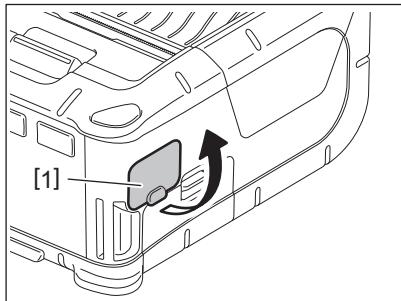

2 Ühendage toiteadapteri kaabel [2] DCIN-konnektorisse [3].

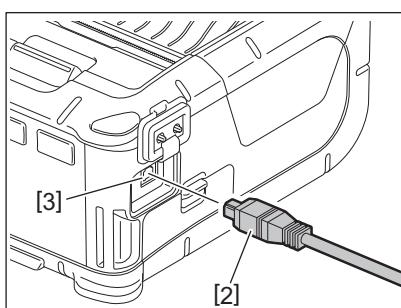


Märkus

- Üksikasju lugege vastavate tellitavate adapterite kasutaja käsiraamatust.
- Tellitava akulaadija kasutamisel akukomplekti laadimiseks lugege vastavate akulaadijamudelite kasutaja käsiraamatut.
- Isegi kui ümbritseva õhu temperatuur jäääb töötemperatuuri piiridesse, ei pruugita seda olenevalt aku temperatuurist ohutuse huvides laadida.

7. Andmekandja rulli sisestamine


1 Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.

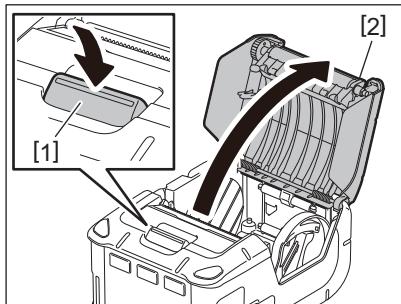

ETTEVAATUST!

Trükipea läheb kohe pärast printimist kuumaks. Lase prindipeal enne andmekandja rulli laadimist jahtuda.


2 Liigutage paberi juhiku hooba [3] tööpaneeli külje suunas ja paberi juhikuid [4] väljapoole.

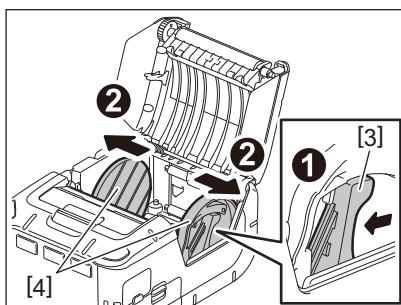

Märkus

Ärge liigutage paberi juhikuid vabastamata paberi juhiku hooba. See võib põhjustada paberijuhi kute purunemist.


3 Asetage andmekandjarull [5] printerisse.

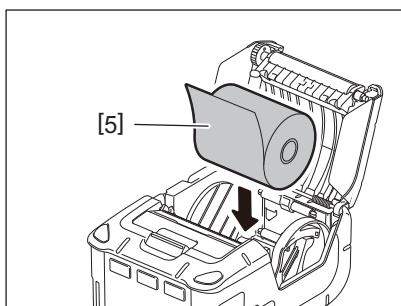


Märkus

- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.
- Selles printeris saab kasutada vaid väljaspoolt köidetud andmekandja rulli.

4 Liigutage paberi juhiku hooba [3] tööpaneeli külje suunas. Sobitage paberi juhikud [4] andmekandja rulli laiusega.

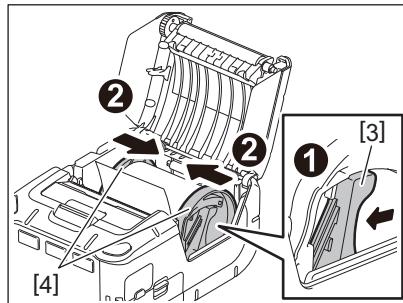

5 Tõmmake andmekandja rulli [5] ülemist äärt tööpaneeli külje suunas. Eemaldage andmekandja rulli lõtvus ja sulgege pealmine kaas [2].

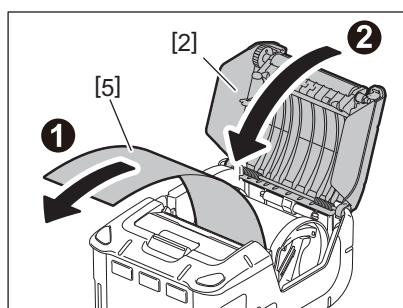


Märkus

- Kasutage ainult Toshiba Tec'i poolt heakskiidetud andmekandjat. Toshiba Tec ei võta vastutust muu andmekandja kasutamisest tingitud printimise kvaliteedi eest.
- Andmekandja tellimisel võtke ühendust lähima Toshiba Tec'i esindajaga.


8. Enne maharebimisseadme kasutamist

Siltide väljaandmisel maharebimisega režiimis, tõmmake enne andmekandja rulli sisestamist maharebimisrullik välja.

- Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.

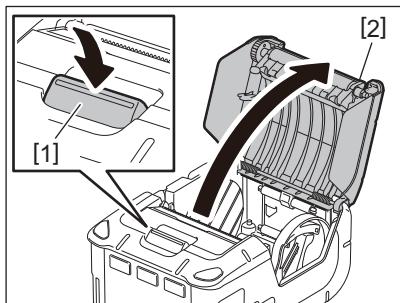


- Lükake luku kangi [3] noole suunas. Maharebimisseade [4] tuleb välja.

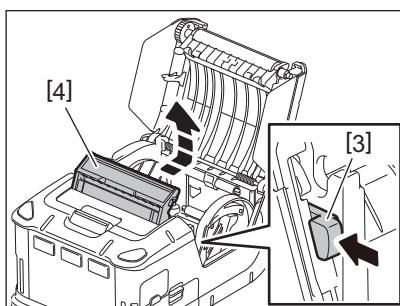


- Lugege eelmiselt lehelt jaotist „Andmekandja rulli sisestamine“ ja paigaldage andmekandja rull [5].


Rebige sildilt üks leht maha ja visake ära.

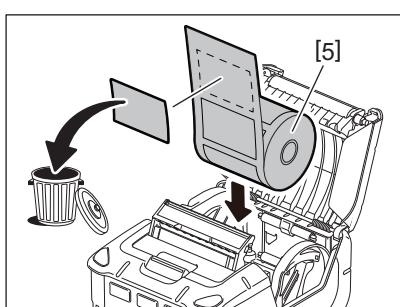


- Liigutage paberi juhiku hooba [6] tööpaneeli külje suunas. Sobitage paberi juhikud [7] andmekandja rulli laiusega.

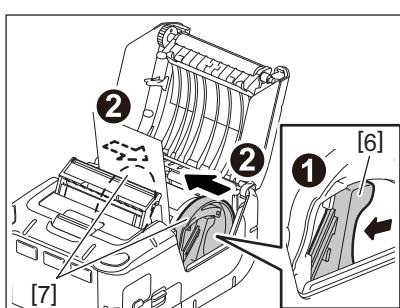

5 Tõmmake andmekandja rulli [5] ülemist äärt tööpaneeli külje suunas. Eemaldage andmekandja rulli lõtvus ja sulgege pealmine kaas [2].

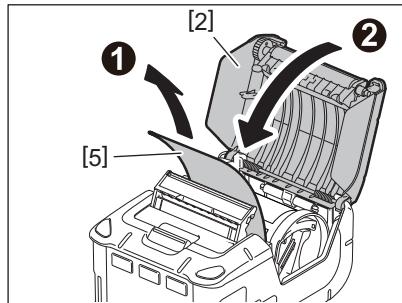

6 Sulgege maharebimisseade [4].

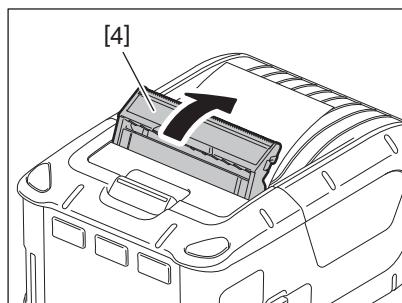


Märkus


- Ärge tõmmake maharebimisrulliku keskelt tugevasti. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Ärge tõmmake maharebimisrullikut välja ega lükake seda printerisse. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

■ Maharebimisrulliku ära panemine

1 Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.

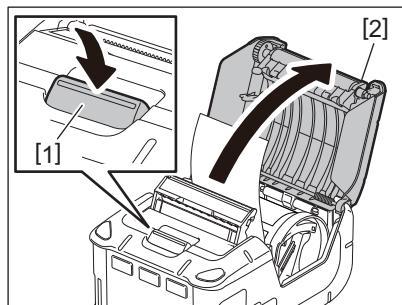

2 Vajutage maharebimise rullikud [3] alla ning vajutage see printerisse nooltega osutatud suunas kuni kostub klõpsatus.

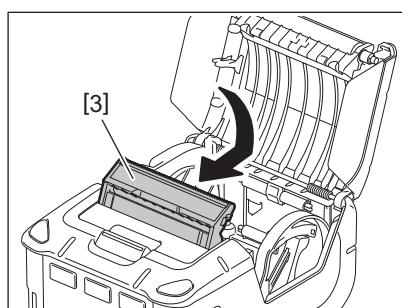

Märkus

- Ärge tömmake maharebimisrulliku keskelt tugevasti. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Ärge tömmake maharebimisrullikut välja ega lükake seda printerisse. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

9. Lisatarvikute kinnitamine


ETTEVAATUST!

- Printeri toetamisel puusale või üle õla kandmisel tuleb olla ettevaatlik, et seda mitte maha pillata.
- Printeri oma rihmale kinnitamiseks peab selle laius olema 40 mm või vähem. Teiste rihmade kasutamine võib põhjustada printeri maha kukkumise.

■ Rihmaklamber

Kui soovite kasutada printerit vööl, paigaldage kõigepealt kompletis olev vööklamber printeri tagaküljele.


1 Kinnitage vööklamber [1] kahe kruviga (M-3x8) [2] printeri taha

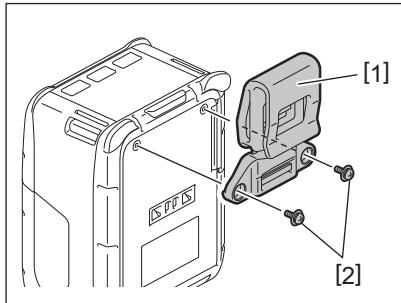

Märkus

Kasutage rihmaklambri kinnitamiseks ainult kaasasolevaid kruvisid. Muude kruvide kasutamine võib printerit seestpoolt kahjustada.


2 Kinnitage rihmaklamber [1] vööle [3].

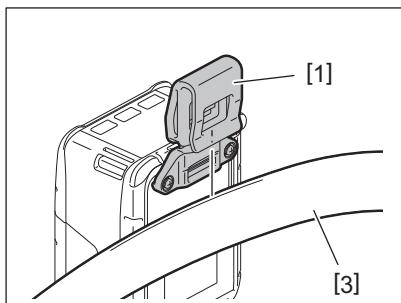

■ Ölarihm (tellitav)

Tellitava ölarihma (B-EP900-SS-QM-R) kinnitamiseks printerile toimige järgmiselt.

- 1 Tõmmake üks ölarihma [1] ots läbi printeri esiküljel asuva ölarihma pilu [2].**
- 2 Tõmmake ölarihma [1] ots läbi pandla [3]. Libistage klambrit [3], et seadistada ölaklambri pikkust [1].**
- 3 Toimige samal viisil teise ölarihma otsaga [1].**

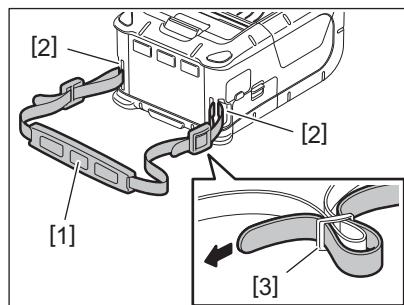


10. Andmete ülekanne


■ USB

1 Lülitage hostarvuti sisse ja käivitage süsteem.

2 Lülitage printer sisse ja avage kaas [1].

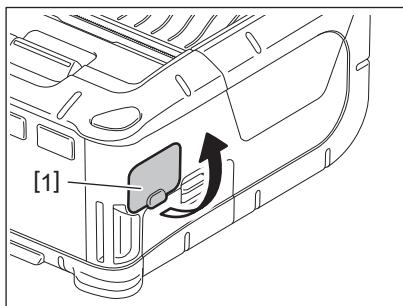

3 Ühendage USB-kaabel [2] DCIN-porti [3].

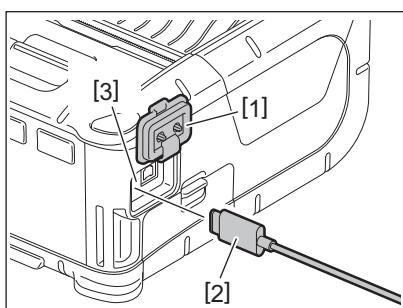

4 Ühendage USB-kaabel hostarvutiga.

5 Saatke andmed hostarvutist printerisse.


Märkus

- USB-kaablit puudutava teabe saamiseks pöörduge lähima Toshiba Tec esindaja poole.
- USB-kaabli lahti ühendamisel järgige hostarvuti süsteemi juhiseid.

■ Juhtmevaba

- 1 Bluetoothi kasutades veenduge, et printer asub 3 m raadiuses hostarvutist. LAN-raadiovõrgu puhul paigutage printer juhtmevaba side ulatusega alale.**
- 2 Lülitage printer ja hostarvuti sisse. Seejärel saatke andmed hostarvutist printerisse.**

1. Hostarvuti
(Läbi Bluetooth'i)
2. Mugav terminal
(Läbi Bluetooth'i)

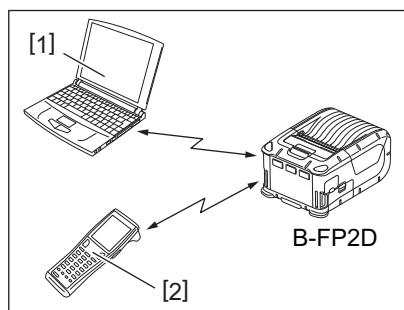


Märkus

- Enne printeriga töötamist lugege kindlasti juhist "Ettevaatusabinõud juhtmevabade sideseadmete käsitsemiseks".
- Kontrollige, et printeri ja hostarvuti vahel ei oleks takistusi.
Takistused võivad põhjustada kommunikatsiooni ebaõnnestumise.

Töökeskkond mõjutab raadioühendust. Eriti võivad õiget kommunikatsiooni tõkestada metalltakistused, metallipuru või metallseinte tagune paigutus.

Juurdepääsupunktide asukohtade paigaldamisel pidage nõu lähma Toshiba Tec esindajaga.

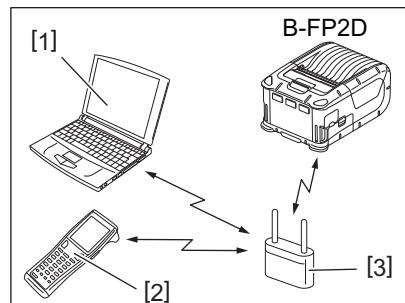

1. Hostarvuti
2. Mugav terminal
3. Juurdepääsupunkt

11. Igapäevane hooldus

Printeri parima jõudluskvaliteedi säilitamiseks puhastage seda regulaarselt.

ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage prindipea ja erinevate rullikute puastamiseks teravaid esemeid. See võib põhjustada printimise ebaõnnestumise või printeri rikke.
- Ärge kunagi kasutage ühtki lenduvat solventi, sh lahustid ja benseen. See võib põhjustada printimise ebaõnnestumise või printeri rikke.
- Ärge puudutage prindipea elementi paljaste kätega. Vastasel juhul võib staatiline elekter prindipead kahjustada.
- Trükipea läheb kohe pärast printimist kuumaks. Laske sellel enne igasugust hooldust jahtuda.


■ Prindipea

Puhastage prindipea elementi [1] prindipea puastuspliatsiga [2].

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus prindipealt maha.

Märkus

Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

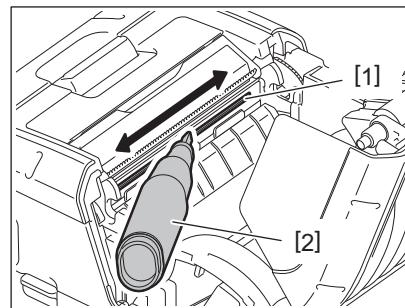


■ Tiigel ja lindi völl

Pühkige tiiglit [1] keerates seda etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega.

Pühkige ribavölli [2] puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega

Puhastage joondaja-vaba sildikomplekti (B-FP902-LL-QM-S) trükkisilinder samal viisil. Puhastamist tuleb teha siis, kui üks või kaks andmekandjarulli on ära kasutatud.

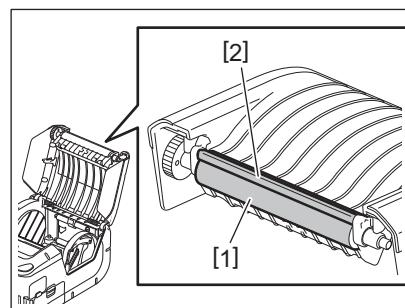


■ Andmekandja anduriaken ja andmekandja rada

Eemaldage andmekandja anduriaknalt [1] tolm või mustus kaubanduses saadaoleva pehme, kuiva harjaga.

Pühkige andmekandja rada [2] pehme kuiva riidelapiga.

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus andmekandja juhikutelt maha.

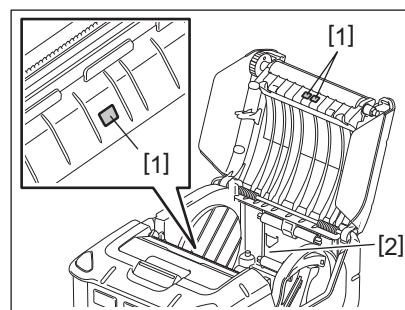


■ Pealmine kaas ja juhtpaneel

Pühkige pealmine kaas ja tööpaneeli aken [2] puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega.

Eemaldage andmekandja väljundilt [3] liimijääkide mustus puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud puuvillase tamponiga.

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus andmekandja väljundi [3] pealmiselt kaanelt [1] maha.

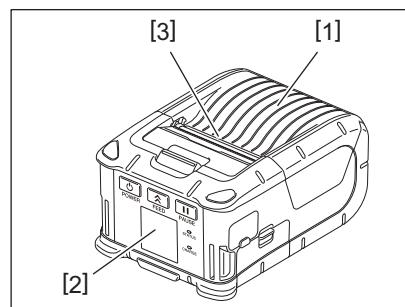

12. Tõrkeotsing

Töötamise ajal probleemi esinemise korral vaadake järgmist tõrkeotsingu juhist ja tehke soovitatud parandavad toimingud.

Kui probleem ikka püsib, isegi kui järgmised lahendused on rakendatud, ärge üritage seda ise remontida. Lülitage printer välja ja eemaldage akukomplekt. Seejärel võtke abi saamiseks ühendust Toshiba Tec'i esindajaga.

Kui kuvatakse veateade

Veateate kuvamisel järgige vastavaid juhiseid ja seejärel vajutage nuppu [PAUSE]. Viga kustutatakse.

Veateade	Põhjus	Lahendus
COMMS ERROR	Kommunikatsiooni ajal ilmnes paarsuse või kadreerimise viga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
PAPER JAM	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.
	Printeris on andmekandja kinni kiilunud.	Eemaldage kinni kiilunud andmekandja ja sisestage andmekandja rull õigesti. Vajutage nuppu [PAUSE].
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisse laetud.	Sisestage andmekandja rull õigesti ja vajutage nuppu [PAUSE].
	Peegeldav andur ei tuvasta musti märgiseid.	Sisestage õige, mustade märgetega andmekandja rull ja vajutage nuppu [PAUSE].
	Ülekandev andur ei tuvasta siltide vahelisi tühikuid.	Sisestage õige andmekandja rull. Probleemi kordumisel sätestage lävi.
NO PAPER	Printeris sai andmekandja rull otsa.	Sisestage uus andmekandja rull ja vajutage nuppu [PAUSE].
COVER OPEN	Pealmine kaas on avatud.	Sulgege pealmine kaas.
HEAD ERROR	Prindipea elemendi osa on purunenud.	Lülitage printer välja ja võtke prindipea asendamiseks ühendust lähima Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
FLASH WRITE ERROR	Ilmnes välkmälu kirjutusviga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
FORMAT ERROR	Ilmnes välkmälu vormindusviga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
FLASH MEMORY FULL	Välkmälus ei ole andmete talletamiseks piisavalt ruumi.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Formatiseerige mälu uuesti, et vabastada mälu ja saata andmed hostarvutist uuesti printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
LOW BATTERY	Aku laenguvõimsus on madal.	Lülitage toide välja ja asendage akukomplekt täislaetuga.

Veateade	Põhjus	Lahendus
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Prindipea temperatuur on jõudnud töötemperatuuri ülempiirini.	Seisake printimine ja oodake kuni printeri töö taastub automaatselt. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
AMBIENT TEMP ERROR	Keskkonna temperatuur on jõudnud töötemperatuuri ülempiirini.	Seisake printimine kuni keskkonna temperatuur langeb printeri töötemperatuuri vahemikku.
BATTERY TEMP ERROR	Aku on äärmiselt kuum.	Lülitage printer välja. Kui toiteadapter on ühendatud, ühendage see lahti. Oodake kuni aku temperatuur langeb printeri töötemperatuuri vahemikku.
HIGH VOLT.ERROR	Aku pingi on normist kõrvalekalduv.	Lülitage printer välja. Eemaldage akukomplekt, sisestage see uuesti ja lülitage printer uuesti siise. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
CHARGE ERROR	Akukomplekti laadimise ajal leiti viga.	See võib tähendadaaku tööea lõppemist. Asendage akukomplekt uega.
Käsuvea näide PC001;0A00,0300,	Käsuvea ilmnemisel kuvatakse vedelkristallekraani ülemisele reale kuni 16 tähemärki või numbrit.	Lülitage toide välja ja siis jäalle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.
Muud veateated	Esineb riistvara või tarkvara rike.	Lülitage toide välja ja siis jäalle sisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Tec'i teeninduse esindajaga.

* Printimata siltide arv 1 kuni 9999 (sildi ühikutes).

Kui printer ei tööta õigesti

Järgmiste sümpтомite ilmnemisel kontrollige vastavaid punkte ja tehke parandavad toimingud.

Sümpтом	Kontrollitav punkt (põhjus)	Lahendus
Printer ei lülitu nupu [POWER] vajutamisel sisse.	Aukomplekt ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage täielikult laetud akukomplekt.
Täielikult laetud akukomplekt on sisestatud aga tööaeg on lühike.	Aku tööga on lõppenud.	Sisestage täielikult laetud uus akukomplekt.
Printer ei suuda suhelda USB kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Printer suhtleb juhtmevaba side kaudu.	Lõpetage juhtmevaba kommunikatsioon.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Printer ei suuda suhelda Bluetooth-i kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Hostarvuti on liiga kaugel.	Tooge printer 3m raadiusse hostarvutist.
	Printerit kasutatakse kohas, kus seda segavad müra või häired.	Vältige sellist asukohta.
	Printeri aadress on hostarvutil valesti seadistatud.	Sisestage hostarvutisse õige printeri aadress.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Printer ei suuda suhelda LAN-raadiovõrgu kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Hostarvuti on liiga kaugel.	Tooge printer juhtmevaba side ulatusega alale.
	Takistused blokeerivad raadiolained.	Kasutage printerit takistusteta asukohas.
	Printerit kasutatakse kohas, kus seda segavad müra või häired.	Vältige sellist asukohta.
	Printeri aadress on hostarvutil valesti seadistatud.	Sisestage hostarvutisse õige printeri aadress.
	Juurdepääsupunkti või hostarvuti kanali seade on vale.	Vältige segavate kõrvaliste jurdepääsupunktidega kanalite kasutamist.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Väljatrükk on liiga hele. Printer võttis printimisandmed vastu aga midagi ei prindita.	Prindipea on määrdunud.	Puhastage prindipea.
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.
	Kasutatud andmekandja rull on riknenud ja ületanud kasutusaja.	Sisestage uus andmekandja rull.
	See andmekandja ei ole Toshiba Tec poolt heaks kiidetud.	Kasutage Toshiba Tec'i poolt heaks kiidetud andmekandjat.
Printer võttis printimisandmed vastu aga midagi ei prindita.	Tuli STATUS põleb või vilgub.	Kustutage viga.
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.

13. Printeri tehnilised andmed

Mudel	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Andmekandja tüüp	Silt, etikett, kviitung, joondajavaba etikett (*)	
Printimise meetod	Otsene termo	
Resolutsioon	203 dpi (8 punkti/mm)	
Printimiskiirus	Maks. 6 tolli/s (152,4 mm/s) (Oleneb töökeskkonnast, printimise tingimustest, aku seisundist jne).	
Efektiivne printimislaius	54 mm (2 tolli)	
Väljaande režiim	Partii, Maharebimine	
Ribakood	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E lisa 2&5, EAN-8/13 lisa 2&5, Kood39, Kood93, Kood128, EAN128, NW7, MSI, Tööstuslik 5st 2, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kood, GS1 andmeriba	
Kahemõõtmeline kood	Andmemaatriks, PDF417, Maksikood, QR kood, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Andmemaatriks, Aztec	
Kirjatüüp	Bitmap: Tähemärgid 25 tüüpi, lihtsustatud Hiina 24x24(GB18030), Jaapani gooti 16x16, 24x24, mincho 32x32 Piirjooned: 5 tüüpi Avatud font: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT Värviline LCD, 128x128 punkti taustavalgusega	
Aku	7,2V 2500mAh (nimivõimsus) Li-Ion aku	
Mõõtmed	97 (L) x 130 (D) x 69 (K) mm (välja arvatud projekti osad)	
Kaal (paigaldatud akukomplektiga)	462 g	469 g
Töötemperatuur	-15 °C kuni 40 °C (5 °F kuni 104 °F)	
Tööniiskus	20~80% RH (mittekondenseeruv)	
Laadimistemperatuur	Vahelduvvoolu adapter: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)	
Mälu	Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Liides	Bluetooth V2.1+EDR LAN-raadiovõrk (802.11a/b/g/n)	
	USB 2.0 ühendused: USB-TüüpC	
NFC	ISO/IEC14443 Tüüp A, NFC Forum Tüüp 2, 144 baiti	
Andmekandja andur	Etiketi vahе Must märgis Paberि äär Maharebijä	
Tellitav	1 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG-QM-R) 6 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG6-QM-R) Vahelduvvoolu adapter (B-FP800-AC-QM-S) 1 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR-QM-S) 4 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR4-QM-S) Ölarihm (B-EP900-SS-QM-R) Tagavara-akukomplekt (B-FP803-BTH-QM-R) Joondajavaba tiigli komplekt (B-FP902-LL-QM-S) Kandekott (B-FP902-CC-QM-S) DC pesa adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)	

* Lisateavet meedia kohta ja ettevaatusabinõude saamiseks võtke ühendust kohaliku müügiesindajaga.

Teisaldatav printer
Kasutaja käsiraamat
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN