


TOSHIBA

Teisaldatav printer

Kasutaja käsiraamat

B-FP2D-GH30-QM-S

B-FP2D-GH50-QM-S

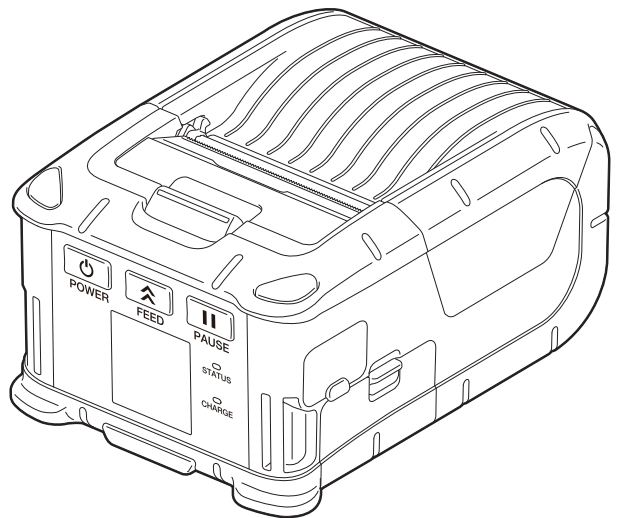

1. Ettevaatusabinõud	3
2. Osade nimed	10
3. Lisatarvikud	11
4. Tööpaneeli funktsioonid	12
5. Akukomplekti sisestamine	14
6. Akukomplekti eemaldamine	16
7. Akukomplekti laadimine tellitava adapteriga	17
8. Andmekandja rulli sisestamine	18
9. Enne maharebimisseadme kasutamist	20
Maharebimisrulliku ära panemine	22
10. Lisatarvikute kinnitamine	23
Rihmaklamber	23
Õlarihm (tellitav)	24
11. Andmete ülekanne	25
USB	25
Juhtmevaba	26
12. Igapäevane hooldus	27
Prindipea	27
Tiigel ja lindi võll	27
Andmekandja anduriaken ja andmekandja rada	28
Pealmine kaas ja juhtpaneel	28
13. Tõrkeotsing	29
14. Printeri tehnilised andmed	32
15. Andmekandja tehnilised andmed	33
16. Andmekandja rulli korrashoid/käsitsemine	35

1. Ettevaatusabinõud

CE-vastavus

See toode on CE märgisega märgistatud vastavalt sellele tootele ja elektritarvikutele kohaldatavatele Euroopa direktiividele.

CE-märgisele vastavuse eest vastutab Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH,

Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Saksamaa, telefon +49-(0)-2131-1245-0.

Seonduva CE-vastavusmärgise koopia saamiseks võtke ühendust oma edasimüüjaga või ettevõttega Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH või Toshiba Tec Corporation.

FCC teade

See seade on testitud ja kinnitatud A klassi digitaalsete piirangutega sobivaks FCC reeglite jaotise 15 kohaselt.

Need piirangud on koostatud selleks, et pakkuda seadme ärikeskkonnas töötamise ajal asjakohast kaitset kahjulike häirete vastu. See seade loob, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ja kui seda ei paigaldata ja seadistata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada kahjulikke raadioside häireid. Töötamine selle seadmega elamute piirkonnas põhjustab tõenäoliselt ohtlikke häireid, sel juhul tuleb häireid kasutajal korrigeerida omal kulul.

Mõned seda tüüpi seadmed on varustatud juhtmevaba sideseadmega nagu nt MBH7BTZ42 ja RS9113DB. Enne selle toote kasutamist lugege kindlasti kaasasolevat juhist Ettevaatusabinõud juhtmevabade sideseadmete käsitlemiseks.

Märkus:

Liidesekaablite ostmisel tuleb valida ja kasutada varjestatud juhtmeid.

Toode on loodud kaubanduslikuks kasutuseks ning ei ole tarbekaup.

ETTEVAATUST!

- Kasutage ainult printeri mudeliga kasutamiseks loodud Toshiba Tec akukomplekte. Selles seadmes kasutatud aku võib vale käsitlemise korral kujutada endast tulekahju või keemiliste põletuste ohtu. Ärge võtke koost lahti, kuumutage üle +50 kraadi C, ega põletage. Asendage aku ainult B-FP2D seeria aku vastu. Asendamisel vale tüüpi akuga tekib plahvatusoht.

B-FP2D-GH30-QM-S/B-FP2D-GH50-QM-S → B-FP803-BTH-QM-R

- Vabanege kasutatud akust kiiresti. Hoidke laste käeulatuses väljas. Ärge võtke koost lahti ega põletage.
- Kui väline toiteallikas, nagu näiteks vahelduvvoolu adapter, on printeriga ühendatud siis ÄRGE kasutage ühtegi muud seadet välja arvatud määratud seade.

Vahelduvvoolu adapter: B-FP800-AC-QM-S (Mudel: FSP065-RBBN3)



See toode on märgistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi nõuetele - WEEE.

Sümbol tähendab, et toodet ei tohi kasutuselt kõrvaldada sorteerimata olmejäätmete hulgas ja tuleb koguda eraldi. Toote õige kasutuselt kõrvaldamise tagamisega aitate ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele, mida selle toote ebaõige jäätmekäitlus muidu põhjustaks.

Selle toote tagasi- ja ringlussevõtu kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust toote müüjaga.



See sümbol kehtib ainult EL-i liikmesriikides

Akude kasutajad ei tohi visata akusid sorteerimata olmejäätmete hulka, vaid need tuleb koguda kokku nõuetekohaselt.

Ettevaatusabinõud juhtmevabade sideseadmete käsitlemiseks

Bluetooth® moodul: MBH7BTZ42

LAN-raadiovõrgu moodul: RS9113DB

Kaubamärk

Bluetooth on registreeritud kaubamärk, mille omanikuks on Bluetooth SIG, Inc. ja seda kasutab Toshiba Tec Corporation litsentsi alusel.

Hoiatused

Üldised

Kõigi riikide ja piirkondade jaoks

See toode on juhtmevaba sideseade ja selle kasutamisel on järgmistes riikides või piirkondades piiravad tingimused. Kui toodet kasutatakse muudes kui edaspidi nimetatud riikides ja piirkondades siis võidakse vasatavalt selle riigi või piirkonna seadusandlusele rakendada karistusi.

USA, Kanada, Tšiili, Mehhiko, Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Holland, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik, Sveits, Norra, Island, Liechtenstein, Austraalia, Uus-Meremaa, Hiina, Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaisia, Türgi, Singapor, Vietnam, India, Lõuna-Aafrika, Venemaa

USA-le

See seade vastab FCC reeglite peatükile 15. Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

(1) see seade ei tohi põhjustada kahjulikke interferentsi, ja

(2) see seade peab vastu võtma mistahes interferentsi, sealhulgas sellise, mis võib põhjustada soovimatuid toiminguid.

Muutmine või modifitseerimine, mille sobivus ei ole tootja poolt selgelt kinnitatud, võib võtta kasutajalt õiguse seadme kasutamiseks.

Kanadale

See seade sisaldab litsentsivaba saatjat (saatjaid), mis vastavad organisatsiooni Innovation, Science and Economic Development Canada litsentsivabale RSS-ile(-dele).

Kasutamisele kehtivad järgmised kaks tingimust:

(1) see seade ei tohi põhjustada interferentsi,

(2) see seade peab vastu võtma mistahes interferentsi, sealhulgas sellise, mis võib põhjustada seadme soovimatuid toiminguid.

L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

Litsetseeritud teenusele raadiointerferentsi ära hoidmiseks on see seade mõeldud maksimaalse kaitse saavutamiseks kasutamiseks siseruumides ja akendest eemal. Välistingimustesse paigaldatud seade kuulub litsentseerimisele.

Ilma vastava loata ei tohi ettevõtte, firma ega kasutaja muuta sagedust, tõsta võimsust ega muuta algselt loodud sertifitseeritud madala sagedusega elektriseadme omadusi ja funktsioone.

Madala sagedusega elektriseadme rakendus ei mõjuta navigatsiooniohutust ega häiri riiklikku sidet, häirite esinemisel töö peatatakse kuni paranduste tegemiseni ja häirete kadumiseni.

Ohutuks kasutamiseks

Ärge kasutage seda toodet kohtades kus kasutamine võib olla keelatud nagu näiteks lennukis või haiglas. Kui te ei tea kas alal kasutamine on keelatud pöörduge lennukompanii või meditsiinasutuse poole juhiste saamiseks.

Võidakse mõjutada lennuseadmeid või meditsiiniseadmeid, põhjustades raske õnnetuse.

Kuna toode kasutab mobiiltelefonidega võrreldes äärmiselt madalat võimsust ei saa see häirida

südamerütmureid ega defibrillaatoreid. Siiski, kui on tõenäoline, et toote kasutamine mõjutab südamerütmurit või defibrillaatoreid, lõpetage viivitamatult toote kasutamine ja võtke ühendust Toshiba Tec-i müügiesindajaga.

Ärge võtke koost lahti, muutke ega parandage toodet. See võib põhjustada vigastusi. Samuti on muutmine raadioseadmete määruste ja eeskirjade vastane tegevus. Seadme remontimiseks pöörduge Toshiba Tec müügiesindaja poole.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

See toode suhtleb raadio teel teiste seadmetega. Olenevalt paigalduse asukohast, suunast, keskkonnas jne, võib selle side jõudlus halveneda ning seade võib mõjutada lähedal asuvaid seadmeid.

Hoidke eemal mikrolaineseadmetest.

Mikrolaineseadmest erituva raadiointerferentsi tõttu võib kommunikatsiooni jõudlus halveneda või tekkida kommunikatsiooniviga.

Kuna Bluetooth ja LAN-raadiovõrk kasutavad sama raadiosagedusriba, võib iga raadiolaine teist segada, kui neid kasutatakse samal ajal. See põhjustab sidejõudluse halvenemist või võrgust lahti ühendumist. Kui ühendusega on probleeme, palun lõpetage kas Bluetoothi või juhtmevaba LANi kasutamine.

Ärge kasutage toodet metallist laual või metallist eseme läheduses.

Side jõudlus võib halveneda.

Mooduli nimi: MBH7BTZ42

Bluetoothi versioon: V2.1 + EDR
Sagedus: 2,4000 kuni 2,4835 GHz
Maksimaalne edastamine: Klass 2
Toide: +4dBm (Väljaarvatud antenni pikendus)
Vastuvõtu tundlikkus: -87 dBm
Andmekiirused: 1Mbps (põhikiirus)/2Mbps (EDR 2Mbps)/3Mbps (EDR 3Mbps)

Kommunikatsiooni kaugus: 3m/360deg (BA400 tehnilistele näitajatele)
Sertifitseerimine (moodul): TELECOM/FCC/IC/EN
Antenni tehnilised näitajad: Monopoolne antenn
Tippvõimsus: -3.6dBi (2.4GHz)

Mooduli nimi: RS9113DB

Standard: IEEE802.11 / b / g / n
Sagedus: 2412 MHz to 2484 MHz/4910 MHz to 5825 MHz
Vahe: 5 MHz (2.4GHz), 20 MHz (5GHz)
Kanal: USA: 1 kuni 11, 36 kuni 48, 52 kuni 64, 100 kuni 116, 120 kuni 128, 132 kuni 140, 149 kuni 165
Euroopa: 1 kuni 13, 36 kuni 48, 52 kuni 64, 100 kuni 140
Antenn: PCB Seireantenn (sisseehitatud moodul) @2.0dBi
Side kiirus/modulatsioon: 802.11b: 1, 2, 5, 11 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n: MCS0 kuni MCS7 Short GI-ga või ilma
OFDM koos BPSK, QPSK, 16-QAM-iga ja 64-QAM 802.11b CCK ja DSSS-iga
Vastuvõtu tundlikkus: -97 dBm
Ülekande väljund: 18 dBm

ETTEVAATUST!

- Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik, et kaane avamisel või sulgemisel mitte jääda kinni ega jätta sõrmi vahele.
- Ärge puutuge liikuvaid osi. Sõrmede, ehete, rõivaste jms liikuvate osade vahele kinni jäämise vältimiseks, lülitage liikumise peatamiseks seade toitelülitist välja.

Ohutuse kokkuvõte

Isikukaitse seadme käsitlemisel ja hooldamisel on äärmiselt oluline. Käesolev käsiraamat sisaldab ohutuks käsitlemiseks vajalikke hoiatusi ja ettevaatusabinõusid. Enne seadme käsitlemist ja hooldamist tuleb kõiki selles käsiraamatus ja printeri sees ja peal olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid lugeda ja mõista. Ärge üritage teha seadmes parandusi. Sellise rikke ilmnemisel, mida ei ole võimalik parandada selles käsiraamatus toodud toimingute abil, lülitage vool välja ja seejärel võtke abi saamiseks ühendust Toshiba Tec volitatud esindajaga.

Ohutuse ettevaatusabinõud

Käesolev käsiraamat ja tellitud tooted (seadmed) sisaldavad juhiseid, mis tuleb seadme ohutuks kasutamiseks ja enese ja teiste ning omandi kahjustamise ennetamiseks üle vaadata. Juhiste ja sümbolite tähendused on ära toodud allpool.

Lugege neid juhiseid ja tutvuge sisuga enne selle käsiraamatu lugemist.

Ettevaatusabinõud

Järgnevad ettevaatusabinõud aitavad tagada seadme kauaaegse õige toimimise.

- Püüdke vältida asukohti kus esinevad järgmised ebasoodsad tingimused:
 - Tehnilisi tingimusi ületavad temperatuurid
 - Suur niiskus
 - Otsene päikesevalgus
 - Suur vibratsioon
- Katet tuleb puhastada pühkides kuiva või õrnatoimelise puhastusvahendi lahuses niisutatud riidega. ÄRGE KUNAGI KASUTAGE LAHUSTIT VÕI MUUD LENDUVAT SOLVENTI plastikust katete puhastamiseks.
- KASUTAGE AINULT Toshiba Tec poolt ETTENÄHTUD andmekandjaid.
- ÄRGE HOIUSTAGE andmekandjat seal kus sellele võib mõjuda otsene päikesevalgus, kõrge temperatuur, suur niiskus, tolm või gaas.
- Mistahes printeri mälusse talletatud andmed võivad printeri rikke korral kaotsi minna.
- ÄRGE avage töötamise ajal pealmist kaant ja aku katet. See seiskab printeri töö.
- ÄRGE kriimustage prinditud siltide või kviitungite pinda terava esemega.
- Veenduge, et kasutate varjestatud liidesekaableid.

ETTEVAATUST!

- Seda käsiraamatut ei tohi paljundada tervikuna ega osaliselt ilma eelneva Toshiba Tec-i kirjaliku loata.
- Käesoleva käsiraamatu sisu võidakse eelneva teavitusega muuta.
- Seda käsiraamatut puudutavate küsimuste osas pöörduge oma kohaliku teeninduse volitatud esindaja poole.



HOIATUS!

Ärge kasutage 5GHz sagedusriba välitingimustes sidepidamiseks. Juhtmevabade seadmete kasutamine välitingimustes 5GHz sagedusribal on keelatud. Selle toote LAN-raadiovõrgu kasutamiseks välitingimustes kasutage ainult 2.4GHz sagedusriba.

**HOIATUS!**

See tähendab, et on olemas surma või raske vigastuse oht kui seadet käsitletakse sellele juhisele mittevastavalt ja valesti.

- Kui vesi või muud vedelikud satuvad masinasse siis lülitage vool välja. Sellises olekus seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui korpus on kukkumise või löögi tagajärjel kahjustunud siis lülitage vool välja. Sellises olekus seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Vältige pidevat kokkupuudet otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuriga kuna see võib põhjustada tulekahju.
- Ärge omavoliliselt eemaldage katteid ega muutke seadet. Selline tegevus võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Vältige vett, töötamist niiskete kätega ja puhastamist niiske riidega. Selle nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Ärge pühkige seadet lahustis ega muus lenduva solvendis niisutatud riidega kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- ÄRGE KASUTAGE selle seadme puhastamiseks kergestisüttivat gaasi sisaldavaid puhastuspihusteid kuna see võib põhjustada tulekahju.
- Kasutage ainult ettenähtud akusid. Selle nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Aku vale asendamine võib põhjustada plahvatuse. Asendage aku ainult Toshiba Tec Corporationi akukomplekti mudeliga B-FP803-BTH-QM-R. Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootja juhistele.
- Ärge võtke koost lahti ega muutke akut kuna selle sees on kaitse. Selline tegevus võib lõhkuda kaitse, põhjustades aku kuumenemist, plahvatust või põletust.
- Kui aku saab märjaks, kuivatage see täielikult. Märja aku kasutamine põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Akude kasutamisel olge neist ettevaatusabinõudest teadlik. Vastasel korral võivad need kuumeneda, plahvatada või põlema minna.
 - Ärge visake akut tulle ega soojendage mikrolaineahjus või ahjus jne.
 - Ärge laadige akusid tagurpidi olevate elektroodidega.
 - Ärge ühendage elektroode metallesemetega nagu nt juhe. Ärge kandke ega hoiustage akut koos metallesemetega nagu nt kaelakeed, juuksenõelad jne.
 - Ärge pistke akudesse nõelu, ärge lööge seda ja ärge astuge peale ega pillake maha.
 - Vältige jootke akut.
 - Ärge jätke akut kohta kus temperatuur ületab 50 °C nagu nt autosse või otsese päikesevalguse kätte.

**ETTEVAATUST!**

See tähendab, et olemas on isiku vigastuse või esemete kahjustuse oht kui seadet käsitsetakse sellele juhisele mittevastavalt ja valesti.

- Hoidke eemal tuleleekidest või muudest soojusallikatest. Selle nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või seadme rikke.
- Ärge pillake maha ega lööge seadet kuna see võib põhjustada seadme rikke. Selline tegevus võib põhjustada seadme rikke.
- Äikese ajal, elektrilöögi või seadme rikke ohu tõttu, lülitage seade välja ja hoiduge seadmest eemale.
- Vältige kiiresti muutuva temperatuuriga asukohti kuna see põhjustab kondenseerumist, mis omakorda põhjustab elektrilööki või seadme riket.
- Ärge kahjustage terava esemega prindipead, trükisilindrit ega ribarulli. Selline tegevus võib põhjustada seadme rikke.
- Ärge puudutage ega riivake prindipea elementi terava esemega. Selline tegevus võib põhjustada seadme rikke.
- Kasutage ainult ettenähtud andmekandjat. Selle nõude eiramine võib põhjustada seadme rikke.
- Veenduge, et enne aku asendamist lülitate seadme välja, vastasel korral võib aset leida seadme rike.
- Ärge laadige akut tuleleegi läheduses või otsese päikesevalguse käes. Kõrge temperatuur võib aktiveerida või kahjustada aku kaitse, takistades elektrilaengut või põhjustades selle ülekuumenemist, plahvatust või põlema minekut.
- Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata võtke aku välja. Selle nõude eiramine võib põhjustada seadme rikke.
- Hoidke aku tuleleekidest, soojusallikast või muudest kõrge temperatuuriga kohtadest eemal. Selle nõude eiramine võib põhjustada ülekuumenemist või põlema minekut.
- Ärge suruge akut seadmesse või akulaadijasse jõuga. See võib põhjustada aku ülekuumenemise, plahvatuse või põlema mineku. Kontrollige elektrootide õiget asetust.
- Ärge ühendage akut pistikupessa või sigaretisüütaja pistikusse kuna see võib põhjustada aku ülekuumenemist, plahvatust või põlema minekut.
- Kuna B-FP803-BTH-QM-R seeria akud on mõeldud eranditult B-FP2D-GH seeria printerite jaoks, siis ärge kasutage akut muudes seadmetes. Selle nõude eiramine võib akut kahjustada või mõjutada aku jõudlust ja kestvust.

Importija (EL-i, EFTA jaoks):

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Saksamaa


Importija (UK jaoks):

Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, Ühendkuningriik

Tootja:


Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Jaapan

2. Osade nimed

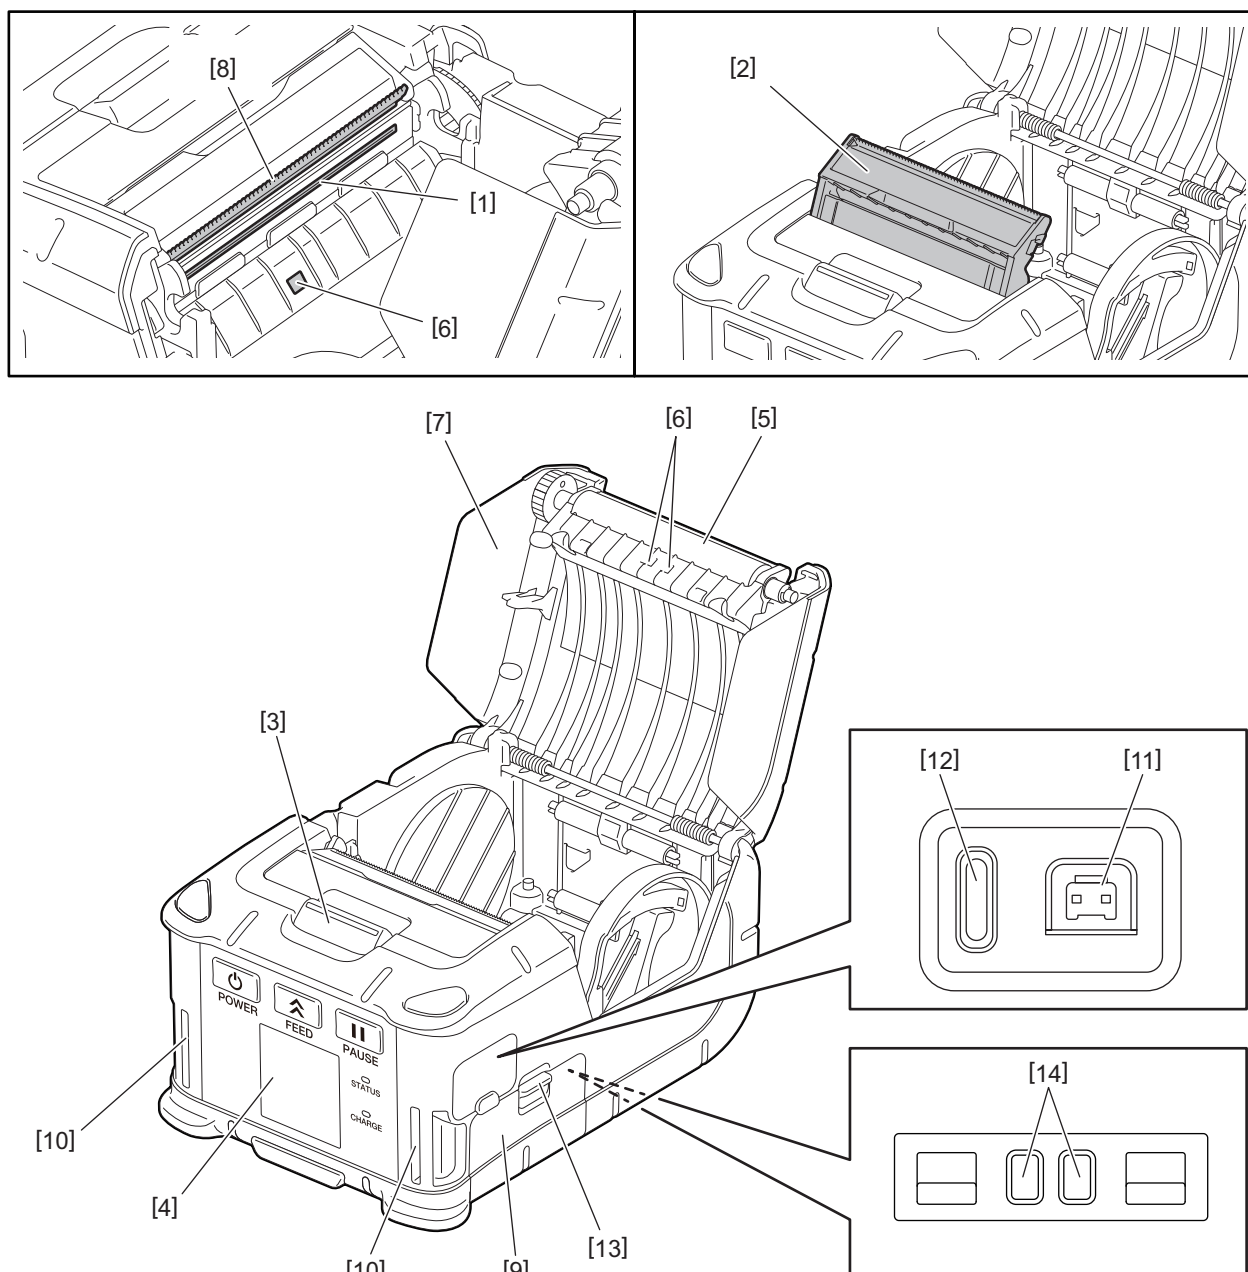


Nr.	Osa nimi	Nr.	Osa nimi
1	Prindipea	11	DCIN konnektor
2	Maharebimisseade	12	USB pesa
3	Pealmise kaane avamisnupp	13	Aku hoob
4	Tööpaneel	14	Laadimisjaam
5	Tiigel		
6	Andmekandja andur		
7	Pealmine kaas		
8	Rebimisriba		
9	Aku kaas		
10	Rihma ava		

3. Lisatarvikud

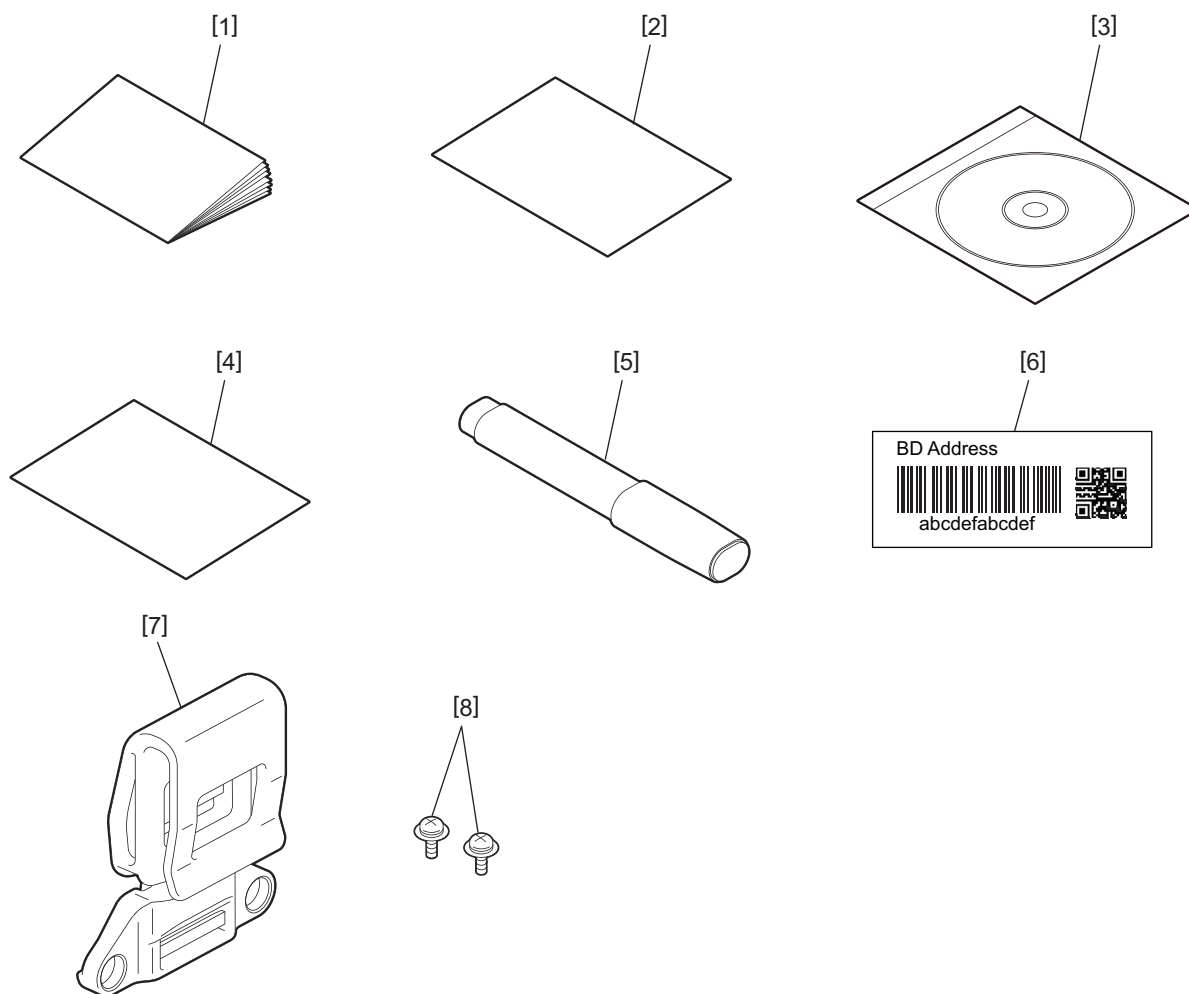

Nr.	Osa nimi	Nr.	Osa nimi
1	Kasutaja käsiraamat	5	Prindipea puhastusvahend
2	Ohutusnõuete leht	6	BD aadressi silt
3	CDROM	7	Rihmaklamber
4	OTF litsentsijuhend	8	M-3x8 kruvi

4. Tööpaneeli funktsioonid

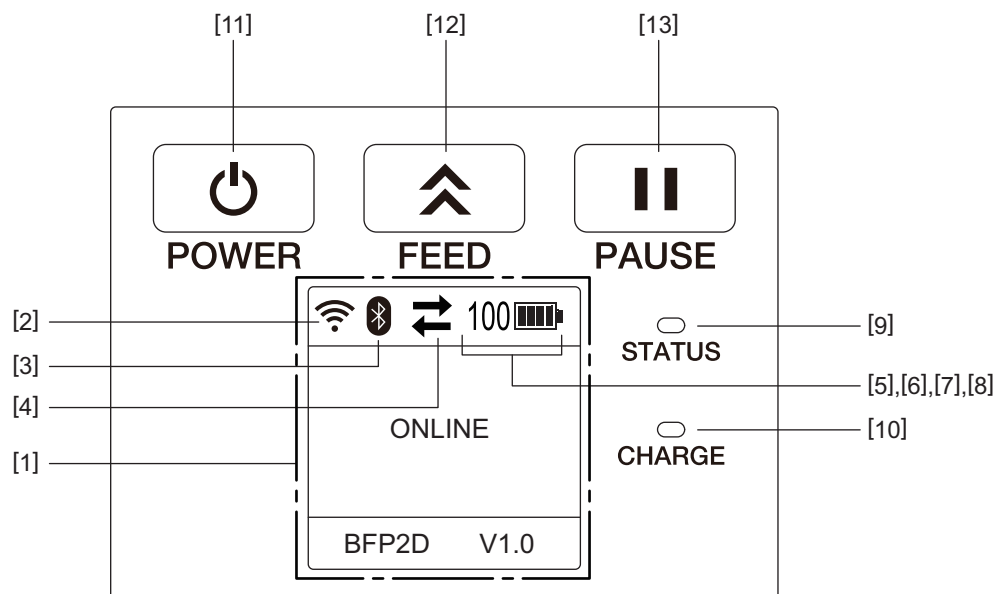

Märkus

Ärge puudutage tööpaneeli terava esemega kuna selle pind võib kergesti kahjustuda.

Nr.	Nimetus/Ikoon	Funktsioon/Kasutus	
[1]	LCD (vedelkristallekraan)	Kuvab printeri oleku ikooni, nagu näiteks raadiolainete intensiivsust, akutaset jne. Printeri olekut tähistatakse tähemärkide või sümbolitega.	
	Vedelkristallekraani teade	ONLINE	Printer on hostarvutist saadetava väljaande käsuks valmis.
		PAUSE	Printer on peatatud olekus. Kui printer on printimise ajal peatatud siis kuvatakse printimata siltide arv.
		COVER OPEN	Pealmine kaas on avatud.
		LBL PRESENT ****	Printer ootab, et prinditud silt eemaldataks andmekandja väljundist. "****" tähendab printimata siltide arvu.
		WAITING(XXXX)	Printer ootab akupinge taastumist või prindipea või mootori temperatuuri alanemist.
[2]	WLAN signaali tugevus		Tähistab WLAN'i intensiivsust 5 astmega
[3]	Bluetooth		Bluetooth ühendatud
			Bluetooth ei ole ühendatud
[4]	Ülekanne		Andmete ülekandmine/vastuvõtmine
			Printeri poolt andmete vastu võtmine
			Andmete saatmine hostarvutile


Nr.	Nimetus/Ikoon	Funktsioon/Kasutus		
[5]	Puhkerežiim		Seda kuvatakse kui printer on voolu säästurežiimis.	
[6]	Viga		Seda kuvatakse kui printeril ilmneb viga.	
[7]	Aku tase		Kuvab aku laetust 10 tasemega ja taseme protsendiga	
[8]	Osade häire		Trügisilindri rulliku häire lähedal	Näitab, et varsti on aeg vahetada trügisilindri rullik välja.
			Häire trügisilindri rullik	Näitab, et on aeg vahetada trügisilindri rullik välja.
			Termopea häire lähedal	Näitab, et varsti on aeg vahetada termopea välja.
			Termopea häire	Näitab, et on aeg vahetada termopea välja.
[9]	Tuli STATUS	Põleb või vilgub sinise, punase, lilla või oranžina, tähistades printeri olekut • Põleb sinisena: Tavaolek • Põleb lillana: Aku tühjenemise hoiatus (toimiv) • Põleb punasena: Aku tühi • Vilgub sinisena: Toimub kommunikatsioon või sisetöötlus või ootab prinditud silt eemaldamist. • Vilgub punasena: Viga		
[10]	Tuli CHARGE	Hakkab põlema oranžina akukomplekti laadimisel ja lülitub välja kui aku laadimine on lõpetatud		
[11]	Nupp [POWER]	Lülitab printeri sisse või välja Printeri sisse lülitamine Kui printer on välja lülitatud siis hoidke all nuppu [POWER] mõne sekundi jooksul. Printer on valmis kui vedelkristallekraanil kuvatakse „ONLINE“. Printeri välja lülitamine Hoidke all nuppu [POWER] kuni vedelkristallekraan lülitub välja.		
[12]	Nupp [FEED]	Annab ette andmekandja või prindib uuesti eelnevalt prinditud andmed Nupu [FEED] funktsioon on olenevalt väljaandmise režiimist erinev.		
[13]	Nupp [PAUSE]	Peatab ajutiselt andmekandja väljaandmise või taaskäivitab printimise Seda kasutatakse printeri taastamiseks pärast vea kõrvaldamist.		

5. Akukomplekti sisestamine


HOIATUS!

- Kui akukomplektist lekib vedelikku või sellest tõuseb halba lõhna või suitsu, lõpetage viivitamatult kasutamine ja hoidke see tulest eemal. Selle nõude eiramine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ameerika Ühendriikides tuleb kasutatud liitiumioonakud tagastada poodi kust seade osteti. (ainult Ameerika Ühendriikides)
- LIITIUMIOONAKU ÕIGE KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
- Ärge käsitsege kahjustatud või lekkivat liitiumioonakut.
- Vigastuste vältimiseks olge ettevaatlik ja ärge pillake akukomplekti jala peale.

1 Vajutage akuhooba [1], et avada aku kaas [2].

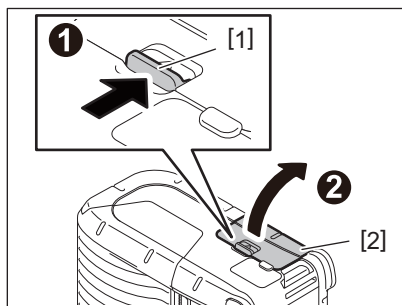


2 Sisestage akukomplekt [3] täielikult printerisse.

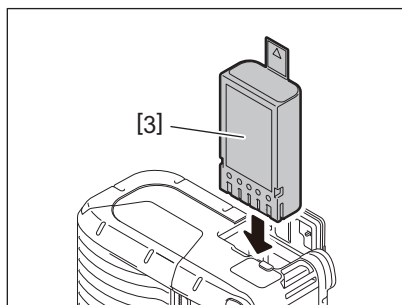

3 Akukomplekt [3] lukustatakse aku kaanega [2].

Märkus

Pange tähele akukomplekti [3] suunda.

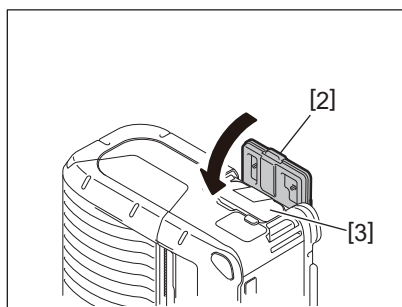

Märkus


- Kasutage kindlasti vaid B-FP2D seeria printerile loodud ja valmistatud akupakki: B-FP803-BTH-QM-R
- Pakendist võtmisel ei ole kaasasoleva akukomplekti akud täis. Laadige akukomplekt tellitava akulaadijaga või sisestage enne selle kasutamist akukomplekt printerisse ja ühendage tellitav adapter.
 - 1 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG-QM-R)
 - 6 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG6-QM-R)
 - Vahelduvvoolu adapter (B-FP800-AC-QM-S)
 - 1 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR-QM-S)
 - 4 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR4-QM-S)
 - DC pesa adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)
- Kasutades 1 pesaga alusel laadijat, on võimalik laadimise ajal printida.
- Kasutades 4 pesaga alusel laadijat, ei ole võimalik laadimise ajal printida.

ETTEVAATUST!


Ärge ühendage printeriga ühtegi muud seadet peale ülalnimetatute.

6. Akukomplekti eemaldamine

- 1** Vajutage akuhooba [1], et avada aku kaas [2].

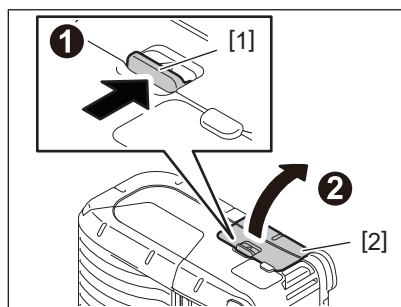


- 2** Tõmmake lapatsit [4], et eemaldada akukomplekt [3] printerist.

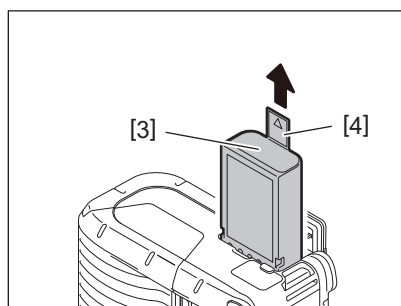


7. Akukomplekti laadimine tellitava adapteriga

Laadige akukomplekti printeris lisavarustuses oleva vahelduvvoolu adapteriga, sigarettisüütaja adapteriga või alalisvoolu adapteriga.

1 Avage kaas [1].

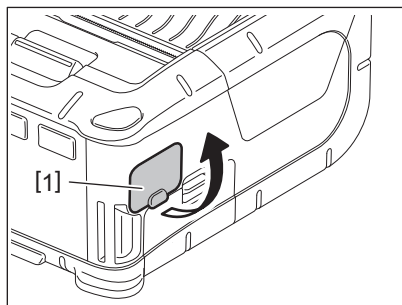

2 Ühendage toiteadapteri kaabel [2] DCIN-konnektoris [3].

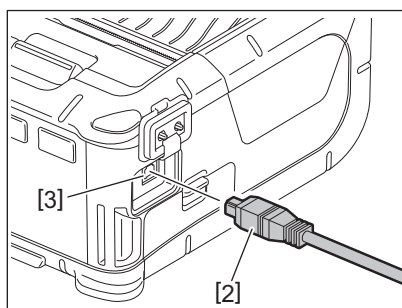


Märkus

- Üksikasju lugege vastavate tellitavate adapterite kasutaja käsiraamatust.
- Tellitava akulaadija kasutamisel akukomplekti laadimiseks lugege vastavate akulaadijamudelite kasutaja käsiraamatut.

8. Andmekandja rulli sisestamine


- 1** Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.

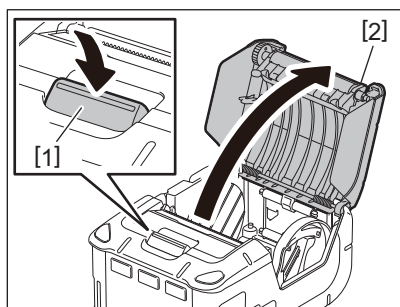

ETTEVAATUST!

Trükipea läheb kohe pärast printimist kuumaks. Lase prindipeal enne andmekandja rulli laadimist jahtuda.


- 2** Liigutage paberi juhiku hooba [3] tööpaneeli külje suunas ja paberi juhikuid [4] väljapoole.

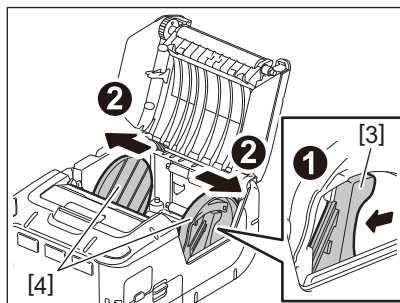

Märkus

Ärge liigutage paberi juhikuid vabastamata paberi juhiku hooba. See võib põhjustada paberijuhikute purunemist.


- 3** Asetage andmekandjarull [5] printerisse.

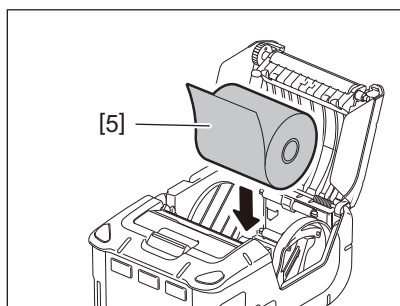


Märkus

- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.
- Selles printeris saab kasutada vaid väljaspoolt köidetud andmekandja rulli.

-
- 4** Liigutage paberi juhiku hooba [3] tööpaneeli külje suunas. Sobitage paberi juhikud [4] andmekandja rulli laiusega.

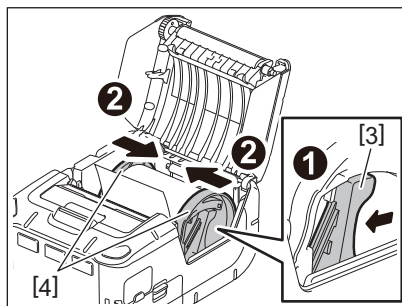

- 5** Tõmmake andmekandja rulli [5] ülemist äärt tööpaneeli külje suunas. Eemaldage andmekandja rulli lõtvus ja sulgege pealmine kaas [2].

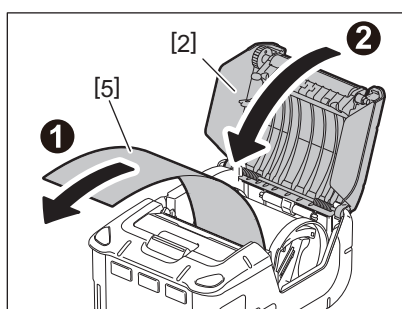


Märkus

- Kasutage ainult Toshiba Teci poolt heakskiidetud andmekandjat. Toshiba Tec ei võta vastutust muu andmekandja kasutamisest tingitud printimise kvaliteedi eest.
- Andmekandja tellimisel võtke ühendust lähima Toshiba Teci esindajaga.


9. Enne maharebimisseadme kasutamist

Siltide väljaandmisel maharebimisega režiimis, tõmmake enne andmekandja rulli sisestamist maharebimisrullik välja.

- 1 Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.**

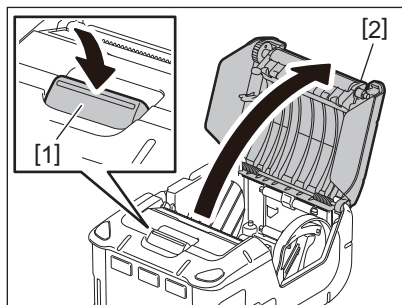


- 2 Lükake luku kangi [3] noole suunas. Maharebimisseade [4] tuleb välja.**

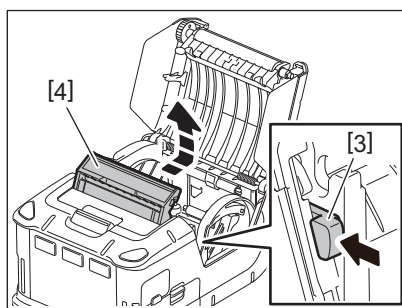


- 3 Lugege eelmiselt lehelt jaotist „Andmekandja rulli sisestamine“ ja paigaldage andmekandja rull[5].**


Rebige sildilt üks leht maha ja visake ära.

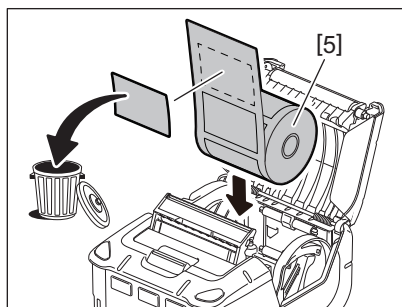


- 4 Liigutage paberi juhiku hooba [6] tööpaneeli külje suunas. Sobitage paberi juhikud [7] andmekandja rulli laiusega.**

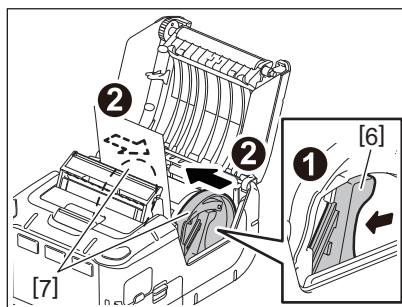

- 5** Tõmmake andmekandja rulli [5] ülemist äärt tööpaneeli külje suunas. Eemaldage andmekandja rulli lõtvus ja sulgege pealmine kaas [2].

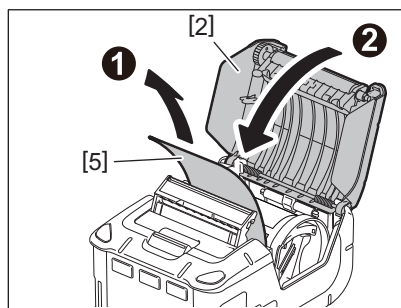

- 6** Sulgege maharebimisseade [4].

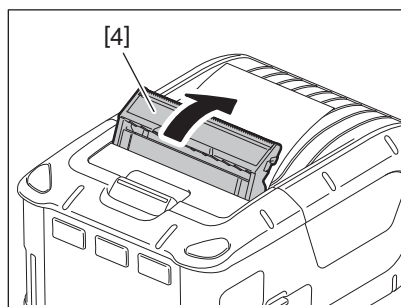


Märkus


- Ärge tõmmake maharebimisrulliku keskelt tugevasti. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Ärge tõmmake maharebimisrullikut välja ega lükake seda printerisse. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

■ Maharebimisrulliku ära panemine

- 1** Vajutage pealmise kaane avamisnuppu [1] pealmise kaane [2] avamiseks.

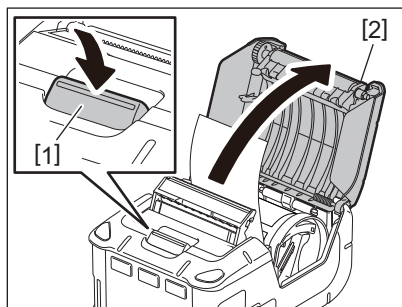

- 2** Vajutage maharebimise rullikud [3] alla ning vajutage see printerisse nooltega osutatud suunas kuni kostub klõpsatus.

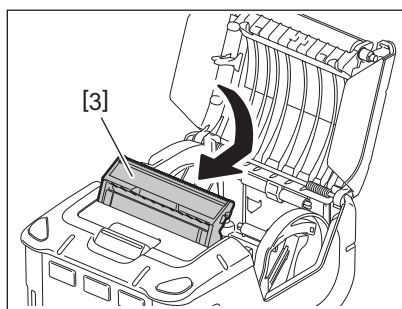

Märkus

- Ärge tõmmake maharebimisrulliku keskelt tugevasti. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Ärge tõmmake maharebimisrullikut välja ega lükake seda printerisse. See võib põhjustada maharebimisrulliku purunemist.
- Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

10. Lisatarvikute kinnitamine


ETTEVAATUST!

- Printeri toetamisel puusale või üle õla kandmisel tuleb olla ettevaatlik, et seda mitte maha pillata.
- Printeri oma rihmale kinnitamiseks peab selle laius olema 40 mm või vähem. Teiste rihmade kasutamine võib põhjustada printeri maha kukkumise.

■ Rihmaklamber

Kui soovite kasutada printerit vöö, paigaldage kõigepealt komplektis olev vööklamber printeri tagaküljele.


1 Kinnitage vööklamber [1] kahe kruviga (M-3x8) [2] printeri taha

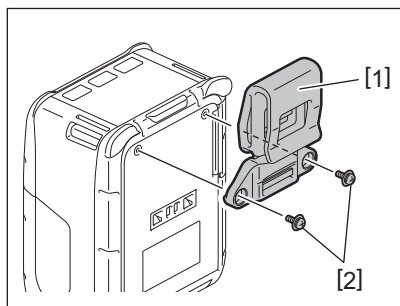

Märkus

Kasutage rihmaklambri kinnitamiseks ainult kaasasolevaid kruvisid. Muude kruvide kasutamine võib printerit seestpoolt kahjustada.


2 Kinnitage rihmaklamber [1] vööle [3].

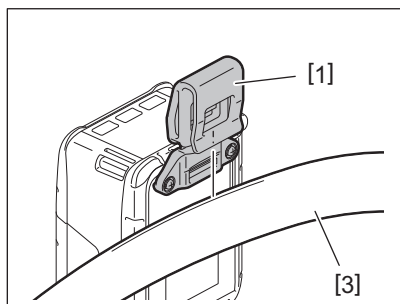

■ Õlarihm (tellitav)

Tellitava õlarihma (B-EP900-SS-QM-R) kinnitamiseks printerile toimige järgmiselt.

- 1** Tõmmake üks õlarihma [1] ots läbi printeri esiküljel asuva õlarihma pilu [2].
- 2** Tõmmake õlarihma [1] ots läbi pandla [3]. Libistage klambrit [3], et seadistada õlaklambri pikkust [1].
- 3** Toimige samal viisil teise õlarihma otsaga [1].

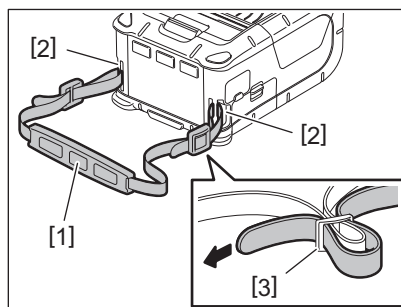


11. Andmete ülekanne


■ USB

1 Lülitage hostarvuti sisse ja käivitage süsteem.

2 Lülitage printer sisse ja avage kaas [1].

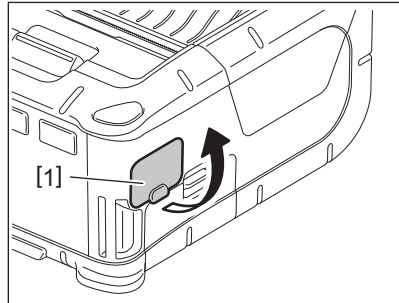

3 Ühendage USB-kaabel [2] DCIN-porti [3].

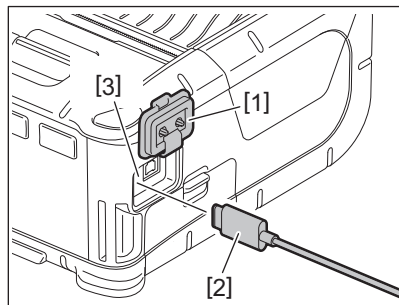

4 Ühendage USB-kaabel hostarvutiga.

5 Saatke andmed hostarvutist printerisse.

Märkus


- USB-kaablit puudutava teabe saamiseks pöörduge lähima Toshiba Tec esindaja poole.
- USB-kaabli lahti ühendamisel järgige hostarvuti süsteemi juhiseid.

■ Juhtmevaba

1 Bluetoothi kasutades veenduge, et printer asub 3 m raadiuses hostarvutist. LAN-raadiovõrgu puhul paigutage printer juhtmevaba side ulatusega alale.

2 Lülitage printer ja hostarvuti sisse. Seejärel saatke andmed hostarvutist printerisse.

1. Hostarvuti
(Läbi Bluetooth'i)
2. Mugav terminal
(Läbi Bluetooth'i)

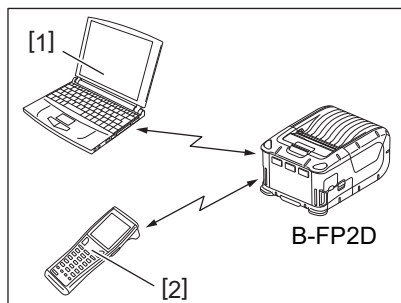


Märkus

- Enne printeriga töötamist lugege kindlasti juhist "Ettevaatusabinõud juhtmevabade sideseadmete käsitlemiseks".
- Kontrollige, et printeri ja hostarvuti vahel ei oleks takistusi. Takistused võivad põhjustada kommunikatsiooni ebaõnnestumise.

Töökeskond mõjutab raadioühendust. Eriti võivad õiget kommunikatsiooni tõkestada metalltakistused, metallipuru või metallseinte tagune paigutus.

Juurdepääsupunktide asukohtade paigaldamisel pidage nõu lähima Toshiba Tec esindajaga.

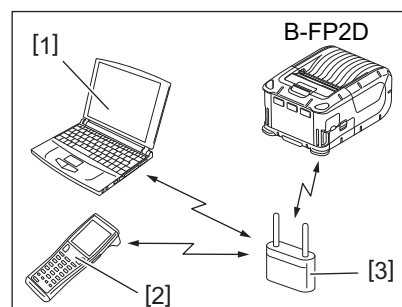

1. Hostarvuti
2. Mugav terminal
3. Juurdepääsupunkt

12. Igapäevane hooldus

Printeri parima jõudluskvaliteedi säilitamiseks puhastage seda regulaarselt.

ETTEVAATUST!

- Ärge kasutage prindipea ja erinevate rullikute puhastamiseks teravaid esemeid. See võib põhjustada printimise ebaõnnestumise või printeri rikke.
- Ärge kunagi kasutage ühtki lenduvat solventi, sh lahustid ja benseen. See võib põhjustada printimise ebaõnnestumise või printeri rikke.
- Ärge puudutage prindipea elementi paljaste kätega. Vastasel juhul võib staatiline elekter prindipead kahjustada.
- Trükipea läheb kohe pärast printimist kuumaks. Laske sellel enne igasugust hooldust jahtuda.


■ Prindipea

Puhastage prindipea elementi [1] prindipea puhastuspliatsiga [2].

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus prindipealt maha.

Märkus

Olge rebimisriba kasutamisel ettevaatlik. Äär on terav.

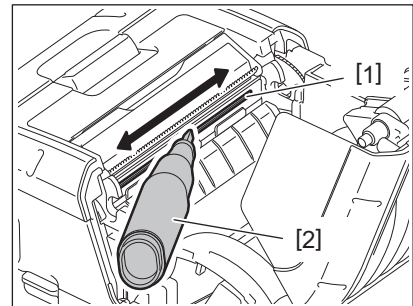


■ Tiigel ja lindi völli

Pühkige tiiglit [1] keerates seda etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega.

Pühkige ribavölli [2] puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega

Puhastage joondaja-vaba sildikomplekti (B-FP902-LL-QM-S) trükisilinder samal viisil. Puhastamist tuleb teha siis, kui üks või kaks andmekandjarulli on ära kasutatud.

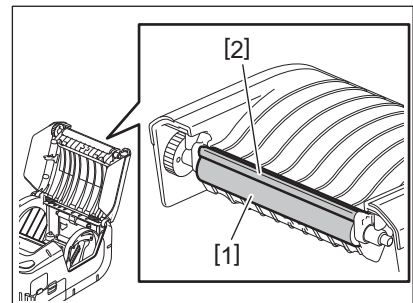


■ Andmekandja anduriaken ja andmekandja rada

Eemaldage andmekandja anduriaknalt [1] tolm või mustus kaubanduses saadaoleva pehme, kuiva harjaga.

Pühkige andmekandja rada [2] pehme kuiva riidelapiga.

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus andmekandja juhikutelt maha.

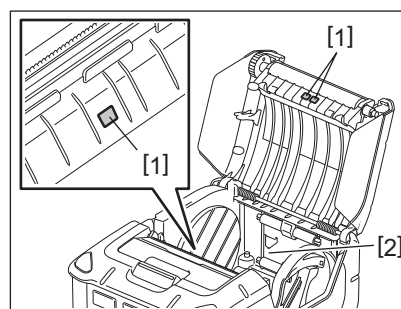


■ Pealmine kaas ja juhtpaneel

Pühkige pealmine kaas ja tööpaneeli aken [2] puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud pehme riidega.

Eemaldage andmekandja väljundilt [3] liimijääkide mustus puhtas etüülalkoholis kergelt niisutatud puuvillase tampooniga.

Pärast ühe või kahe joondajavaba etikettide rulli kasutamist pühkige mistahes liimijäägid ja mustus andmekandja väljundi [3] pealmiselt kaanelt [1] maha.

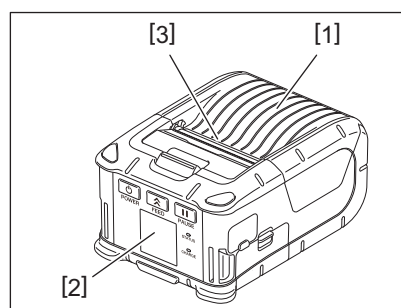

13. Tõrkeotsing

Töötamise ajal probleemi esinemise korral vaadake järgmist tõrkeotsingu juhist ja tehke soovitud parandavad toimingud.

Kui probleem ikka püsib, isegi kui järgmised lahendused on rakendatud, ärge üritage seda ise remontida. Lülitage printer välja ja eemaldage akukomplekt. Seejärel võtke abi saamiseks ühendust Toshiba Teci esindajaga.

Kui kuvatakse veateade

Veateate kuvamisel järgige vastavaid juhiseid ja seejärel vajutage nuppu [PAUSE]. Viga kustutatakse.

Veateade	Põhjus	Lahendus
COMMS ERROR	Kommunikatsiooni ajal ilmnes paarsuse või kadreerimise viga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
PAPER JAM	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.
	Printeris on andmekandja kinni kiilunud.	Eemaldage kinni kiilunud andmekandja ja sisestage andmekandja rull õigesti. Vajutage nuppu [PAUSE].
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisse laetud.	Sisestage andmekandja rull õigesti ja vajutage nuppu [PAUSE].
	Peegeldav andur ei tuvasta musti märgiseid.	Sisestage õige, mustade märgetega andmekandja rull ja vajutage nuppu [PAUSE].
	Ülekandev andur ei tuvasta siltide vahelisi tühikuid.	Sisestage õige andmekandja rull. Probleemi kordumisel sätestage lävi.
NO PAPER	Printeris sai andmekandja rull otsa.	Sisestage uus andmekandja rull ja vajutage nuppu [PAUSE].
COVER OPEN	Pealmine kaas on avatud.	Sulgege pealmine kaas.
HEAD ERROR	Prindipea elemendi osa on purunenud.	Lülitage printer välja ja võtke prindipea asendamiseks ühendust lähima Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
FLASH WRITE ERROR	Ilmnes väikmälu kirjutusviga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
FORMAT ERROR	Ilmnes väikmälu vormindusviga.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
FLASH MEMORY FULL	Väikmälu ei ole andmete talletamiseks piisavalt ruumi.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Formatisseerige mälu uuesti, et vabastada mälu ja saata andmed hostarvutist uuesti printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
LOW BATTERY	Aku laenguvõimsus on madal.	Lülitage toide välja ja asendage akukomplekt täislaetuga.

Veateade	Põhjus	Lahendus
EXCESS HEAD TEMPERATURE	Prindipea temperatuur on jõudnud töötemperatuuri ülempiirini.	Seisake printimine ja oodake kuni printeri töö taastub automaatselt. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
AMBIENT TEMP ERROR	Keskkonna temperatuur on jõudnud töötemperatuuri ülempiirini.	Seisake printimine kuni keskkonna temperatuur langeb printeri töötemperatuuri vahemikku.
BATTERY TEMP ERROR	Aku on äärmiselt kuum.	Lülitage printer välja. Kui toiteadapter on ühendatud, ühendage see lahti. Oodake kuni aku temperatuur langeb printeri töötemperatuuri vahemikku.
HIGH VOLT.ERROR	Aku pinge on normist kõrvalekalduv.	Lülitage printer välja. Eemaldage akukomplekt, sisestage see uuesti ja lülitage printer uuesti siise. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
CHARGE ERROR	Akukomplekti laadimise ajal leiti viga.	See võib tähendada aku tööea lõppemist. Asendage akukomplekt uuega.
Käsuvea näide PC001;0A00,0300,	Käsuvea ilmnemisel kuvatakse vedelkristallekraani ülemisele reale kuni 16 tähemärki või numbrit.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Saatke andmed uuesti hostarvutist printerisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.
Muud veateated	Esineb riistvara või tarkvara rike.	Lülitage toide välja ja siis jälle sisse. Probleemi kordumisel lülitage toide välja ja võtke ühendust Toshiba Teci teeninduse esindajaga.

* Printimata siltide arv 1 kuni 9999 (sildi ühikutes).

Kui printer ei tööta õigesti

Järgmiste sümptomite ilmnemisel kontrollige vastavaid punkte ja tehke parandavad toimingud.


Sümptom	Kontrollitav punkt (põhjus)	Lahendus
Printer ei lülitu nupu [POWER] vajutamisel sisse.	Akukomplekt ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage täielikult laetud akukomplekt.
Täielikult laetud akukomplekt on sisestatud aga tööaeg on lühike.	Aku tööiga on lõppenud.	Sisestage täielikult laetud uus akukomplekt.
Printer ei suuda suhelda USB kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Printer suhtleb juhtmevaba side kaudu.	Lõpetage juhtmevaba kommunikatsioon.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Printer ei suuda suhelda Bluetooth-i kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Hostarvuti on liiga kaugel.	Tooge printer 3m raadiusse hostarvutist.
	Printerit kasutatakse kohas, kus seda segavad müra või häired.	Vältige sellist asukohta.
	Printeri aadress on hostarvutil valesti seadistatud.	Sisestage hostarvutisse õige printeri aadress.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Printer ei suuda suhelda LAN-raadiovõrgu kaudu.	Printer ei ole sisse lülitatud.	Lülitage printer sisse.
	Hostarvuti on liiga kaugel.	Tooge printer juhtmevaba side ulatusega alale.
	Takistused blokeerivad raadiolained.	Kasutage printerit takistusteta asukohas.
	Printerit kasutatakse kohas, kus seda segavad müra või häired.	Vältige sellist asukohta.
	Printeri aadress on hostarvutil valesti seadistatud.	Sisestage hostarvutisse õige printeri aadress.
	Juurdepääsupunkti või hostarvuti kanali seade on vale.	Vältige segavate kõrvaliste juurdepääsupunktidega kanalite kasutamist.
	Väljaande režiim on vale.	Valige õige väljaande režiim.
Väljatrükk on liiga hele. Printer võttis printimisandmed vastu aga midagi ei prindita.	Prindipea on määrdunud.	Puhastage prindipea.
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.
	Kasutatud andmekandja rull on riknenud ja ületanud kasutusaja.	Sisestage uus andmekandja rull.
	See andmekandja ei ole Toshiba Teci poolt heakskiidetud.	Kasutage Toshiba Teci poolt heakskiidetud andmekandjat.
Printer võttis printimisandmed vastu aga midagi ei prindita.	Tuli STATUS põleb või vilgub.	Kustutage viga.
	Andmekandja rull ei ole õigesti sisestatud.	Sisestage andmekandja rull õigesti.

14. Printeri tehnilised andmed

Mudel	B-FP2D-GH30-QM-S	B-FP2D-GH50-QM-S
Andmekandja tüüp	Silt, etikett, kviitung, joondajavaba etikett	
Printimise meetod	Otsene termo	
Resolutsioon	203 dpi (8 punkti/mm)	
Printimiskiirus	Maks. 6 tolli/s (152,4 mm/s) (Oleneb töökeskkonnast, printimise tingimustest, aku seisundist jne).	
Efektiivne printimislaius	54 mm (2 tolli)	
Väljaande režiim	Partii, Maharebimine	
Ribakood	UPC-A/E, EAN8/13, UPC-A/E lisa 2&5, EAN-8/13 lisa 2&5, Kood39, Kood93, Kood128, EAN128, NW7, MSI, Tööstuslik 5st 2, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-kood, GS1 andmeriba	
Kahemõõtmeline kood	Andmemaatriks, PDF417, Maksikood, QR kood, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Andmemaatriks, Aztec	
Kirjatüüp	Bitmap: Tähemärgid 25 tüüpi, lihtsustatud Hiina 24x24(GB18030), Jaapani gooti 16x16, 24x24, mincho 32x32 Piirjooned: 5 tüüpi Avatud font: Noto Hans Sans (CJK)	
LCD	TFT Värviline LCD, 128x128 punkti taustavalgusega	
Aku	7,2V 2500mAh (nimivõimsus) Li-Ion aku	
Mõõtmed	97 (L) x 130 (D) x 69 (K) mm (välja arvatud projekti osad)	
Kaal (paigaldatud akukomplektiga)	462 g	469 g
Töötemperatuur	-15 °C kuni 40 °C (5 °F kuni 104 °F)	
Tööniiskus	20~80% RH (mittekondenseeruv)	
Laadimistemperatuur	Vahelduvvoolu adapter: 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)	
Mälu	Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB	
Liides	Bluetooth V2.1+EDR	Bluetooth V2.1+EDR LAN-raadiovõrk (802.11a/b/g/n)
	USB 2.0 ühendused: USB-TüüpC	
NFC	ISO/IEC14443 Tüüp A, NFC Forum Tüüp 2, 144 baiti	
Andmekandja andur	Etiketi vahe Must märgis Paberi äär Maharebija	
Tellitav	1 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG-QM-R) 6 pesaga akulaadija (B-EP800-CHG6-QM-R) Vahelduvvoolu adapter (B-FP800-AC-QM-S) 1 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR-QM-S) 4 pesaga alusel laadija (B-FP802-CR4-QM-S) Õlarihm (B-EP900-SS-QM-R) Tagavara-akukomplekt (B-FP803-BTH-QM-R) Joondajavaba tiigli komplekt (B-FP902-LL-QM-S) Kandekott (B-FP902-CC-QM-S) DC pesa adapter (B-FP800-DCJA-QM-R)	


15. Andmekandja tehnilised andmed

<Sildid>

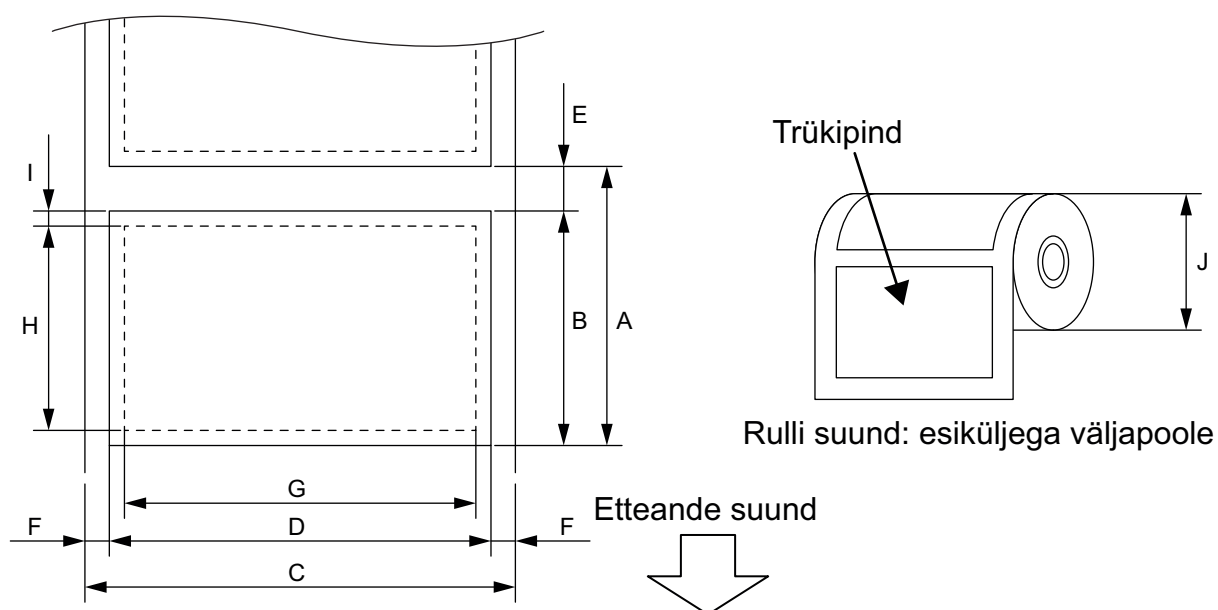

<Etiketid/kviitungid>

Must märgis (tagumine külg)

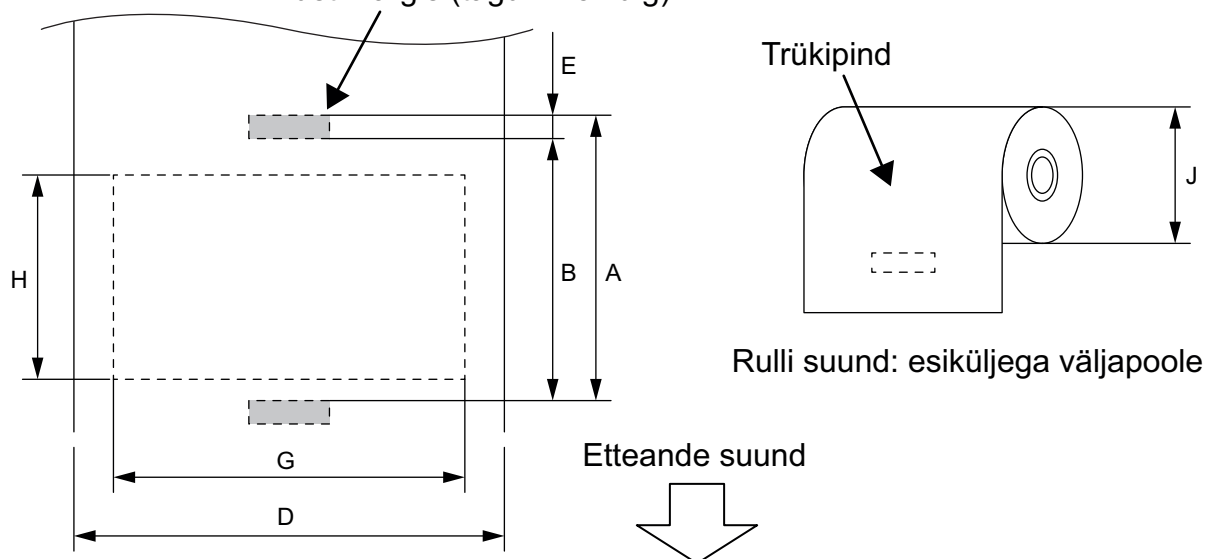

(Ühik: mm)

Artikkel		Andmekandja tüüp	Silt		Kviitung		joondajavaba* ¹
		Režiim	Partii	Lint	Mustade märgistega	Ilma mustade märgisteta	
A	Etiketi kalle	Min.	10,0	13,0	10,0	10,0	16,0
		Max.	999,9	67,0	999,9	-	-
B	Sildi pikkus	Min.	7,0	10,0	7,0	-	-
		Max.	996,9	60,0	996,9	-	-
C	Aluspaberi laius	Min.	26,0		-		-
		Max.	58,0		-		-
D	Sildi laius	Min.	24,0		-		-
		Max.	58,0		-		-
D	Andmekandja laius	Min.	-		24,0		32,0
		Max.	-		58,0		58,0
E	Vahemaa etiketist etiketini	Min.	3,0		-		-
		Max.	7,0		-		-
E	Musta märgise pikkus	Min.	3,0			-	-
		Max.	7,0			-	-
F	Vertikaalse vahe laius	Min.	1,0		-		-
		Max.	7,0		-		-
G	Efektiivne printimislaius	Max.	54,0				
H	Efektiivne trüki pikkus	Max.	995,0	58,0	995,0	-	-
I	Trükkimatu ala		1,0 etiketi ülemisest/alumisest äärest			-	6,5 etiketi ülemisest äärest 1,0 etiketi alumisest äärest
J	Rulli välimine läbimõõt	Max.	φ60,0				
	Rulli suund		Ainult välimine				

*1 Joondajavaba andmekandja kasutamiseks on vaja joondajavaba tiigli komplekti (lisatarvik: B-FP902-LL-QM-S). Joondajavaba andmekandja kasutamisel pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

16. Andmekandja rulli korrashoid/käsitsemine

ETTEVAATUST!

Veenduge, et loete tähelepanelikult tarvikute kataloogi (Supply Manual) ja saate sellest aru. Kasutage ainult nõuetele vastavat andmekandjat. Määramata andmekandja kasutamine võib lühendada prindipea tööiga ja põhjustada ribakoodi loetavuse probleeme ning halvendada prindi kvaliteeti. Kõiki andmekandja rulle tuleb käsitada hoolikalt vältimaks igasugust andmekandja rullide või printeri kahjustamist. Lugege järgmisi juhiseid tähelepanelikult.

- Ärge hoiustage andmekandja rulle kauem kui tootja poolt ette nähtud perioodiks.
- Hoiustage andmekandjarulle sirgel küljel. Ärge hoiustage neid kaardus külgedel. See võib muuta selle külje lamedaks ja põhjustada paberi vigase edasiliikumise ning halva printimise kvaliteedi.
- Hoiustage andmekandja rulle plastikkottides ja avamise järel sulgege need alati uuesti. Kaitsmata andmekandja rullid saavad mustaks ja lisahõõrdumine tolmu ja mustuse osakeste tõttu lühendab prindipea tööiga.
- Hoiustage andmekandja rulle jahedas, kuivas kohas. Vältige alasid kus neile võib mõjuda otsene päikesevalgus, kõrge temperatuur, suur niiskus, tolmu või gaas.
- Otseks termoprintimiseks kasutataval termopaberil ei või olla tingimused, mis ületavad Ca^{++} 800 ppm, Na^{+} 800 ppm, K^{+} 800 ppm ja Cl^{-} 600 ppm.
- Mõned siltidel kasutatud tindid võivad sisaldada komponente mis lühendavad prindipea tööiga. Ärge kasutage etikette, mis on eeltrükitud tindiga, mis sisaldab kaltsiumkarbonaati (CaCO_3) ja kaoliini (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või andmekandja rulli tootjaga.

Teisaldatav printer
Kasutaja käsiraamat
B-FP2D-GH30-QM-S
B-FP2D-GH50-QM-S

Toshiba Tec Corporation

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN